
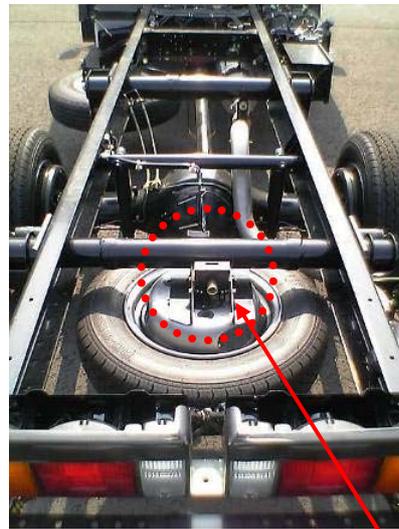


改善箇所説明図

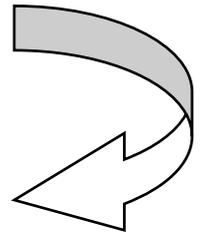


車両後面視

スペアタイヤキャリア

..... 溶接箇所


スペアタイヤキャリア取付金具

基準不適合発生箇所

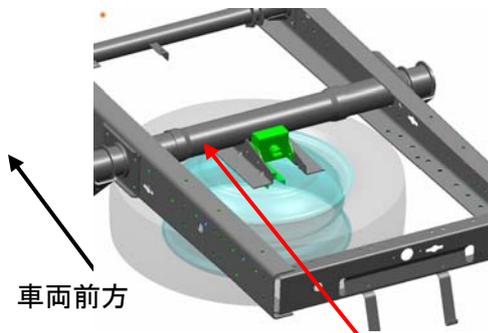

車両前方

車体 (パイプ)

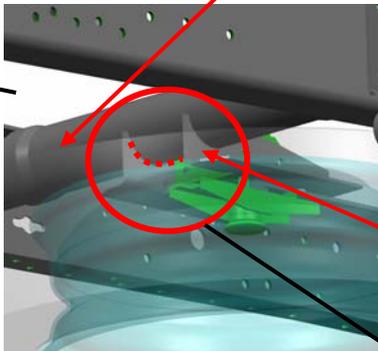

車両前方

車両下面視

スペアタイヤキャリアを車体に固定する取付金具の溶接が不適切なため、走行時の振動等により、溶接が剥がれるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該キャリアが車体から外れ、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該取付金具の溶接状況を点検し、該当するものは、溶接を追加する。

識別：作業完了車には、助手席側リヤドアピラーストライカ付近に「LT-52」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。