


# 改善箇所説明図

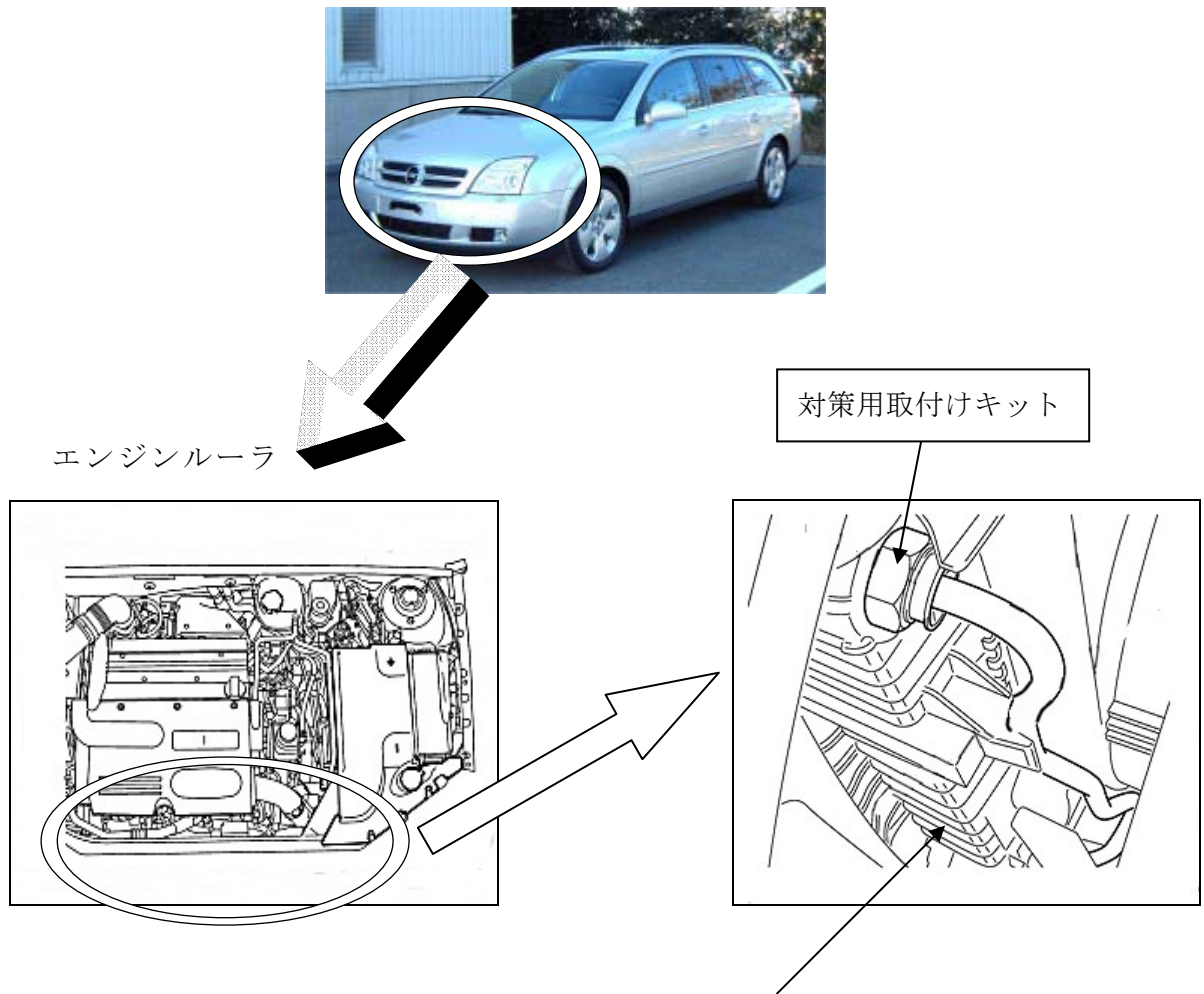

## <基準不適合発生箇所>

自動変速機用オイルクーラーホースのラジエータへの装着状態が不適切なものがある。そのため、冷却水が混入し、伝達効率が下がり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

## <改善内容>

全車両、ラジエータに装着するオイルクーラーホースの取付けナットを対策品に交換する。

識別方法：取付けキットのナット上部に黄色ペイントを塗布

内は、追加部品を示す。