


改善箇所説明図

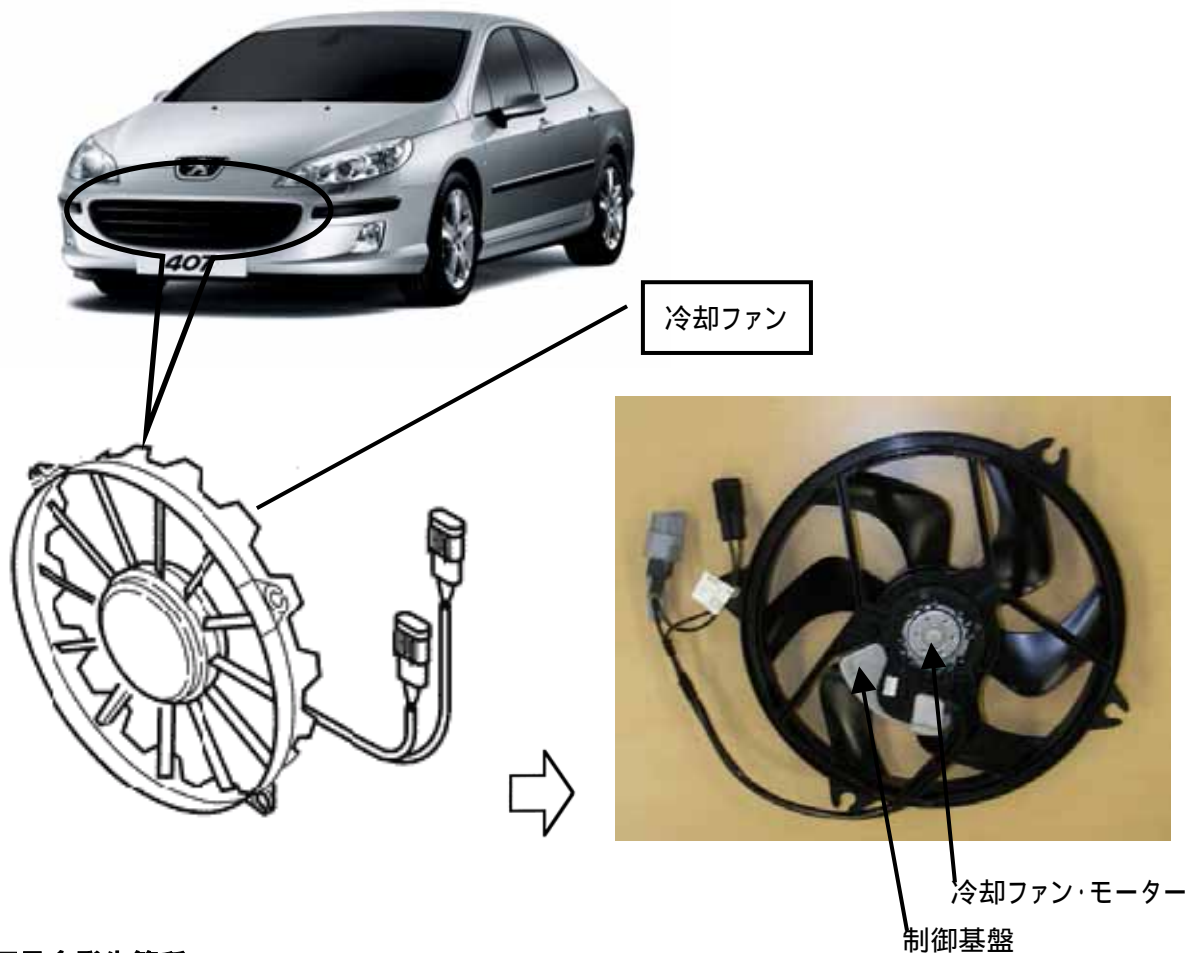

不具合発生箇所

冷却ファンの制御基盤に不良品が組み付けられているため、冷却水温が上昇しても、冷却ファンのモーターに電流が流れず、冷却ファンが作動しないことがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジンがオーバーヒートする、又は、制御基盤が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、良品の制御基盤が組み付けられている冷却ファンと交換する。

識別表示

対策実施済み車両には、冷却ファンのカバーの上部に黄色ペイントを塗布する。

注： 内は改善対象部品を示す。