


# 改善箇所説明図

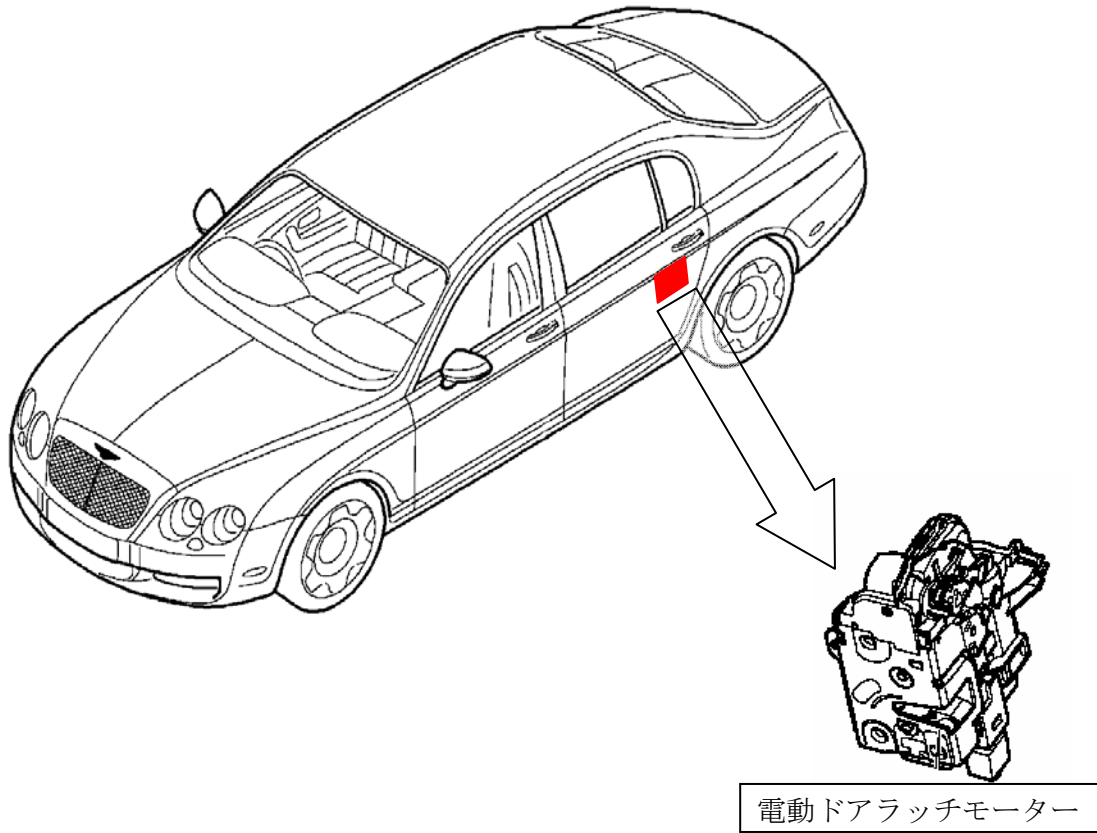

注意：  は改良部品を示す。

## 不具合の内容

後部左右ドアの電動式ドアロック装置において、電動ドアラッチモーター内部のギヤを固定しているロックナットが正しく加工されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ロックナットが緩みギヤが破損し、最悪の場合、後部ドアが開放できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、電動ドアラッチモーターの製造番号を確認し、特定の製造番号の範囲内にある場合は、これを対策品と取り替える。

## 識別

製造番号はドアを開くと確認できるため、識別マーク等は付けない。