


# 改善箇所説明図

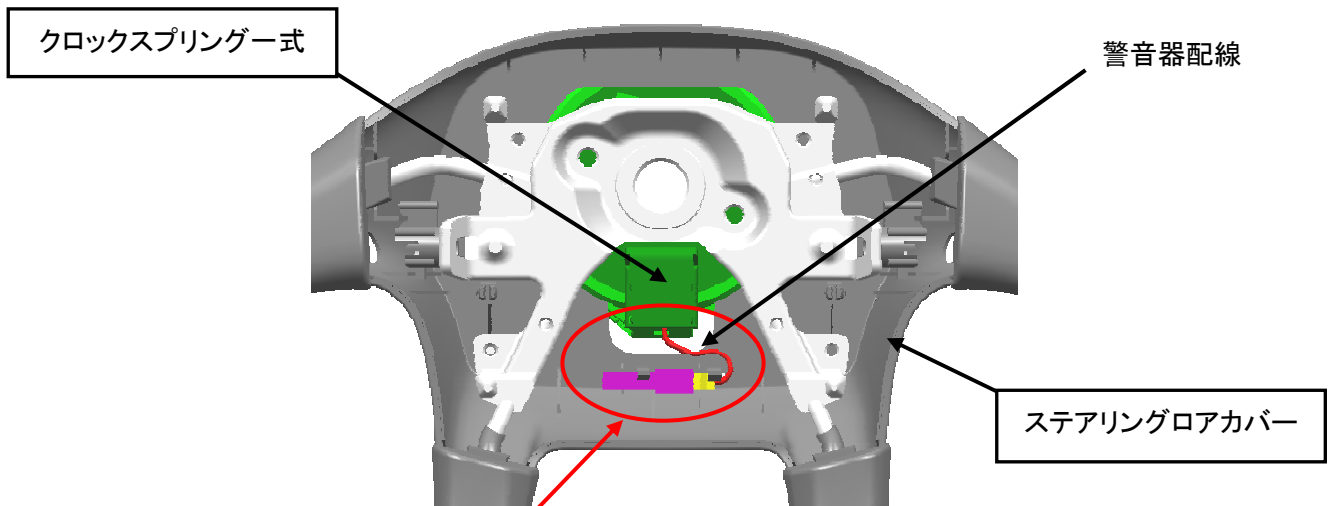

## 基準不適合発生箇所

警音器用電気配線の取り回しが不適切なため、ハンドル操作を行った際に当該配線に負荷がかかるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、配線が損傷し、最悪の場合、断線して警音器が鳴らなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ステアリングロアカバーを対策品に交換するとともに、クロックスプリンガー式を新品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT-35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。