


改善箇所説明図

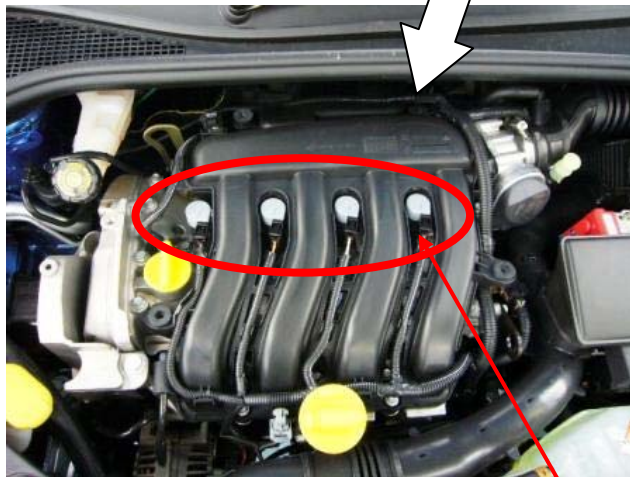

イグニッションコイル

基準不適合の発生箇所

イグニッションコイル内部の二次コイル芯の絶縁性能が不適切なため、高電圧によってコイルの芯に亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、コイル内部で漏電し、エンジン不調となり、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、イグニッションコイルを対策品に交換する。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。