


改善箇所説明図

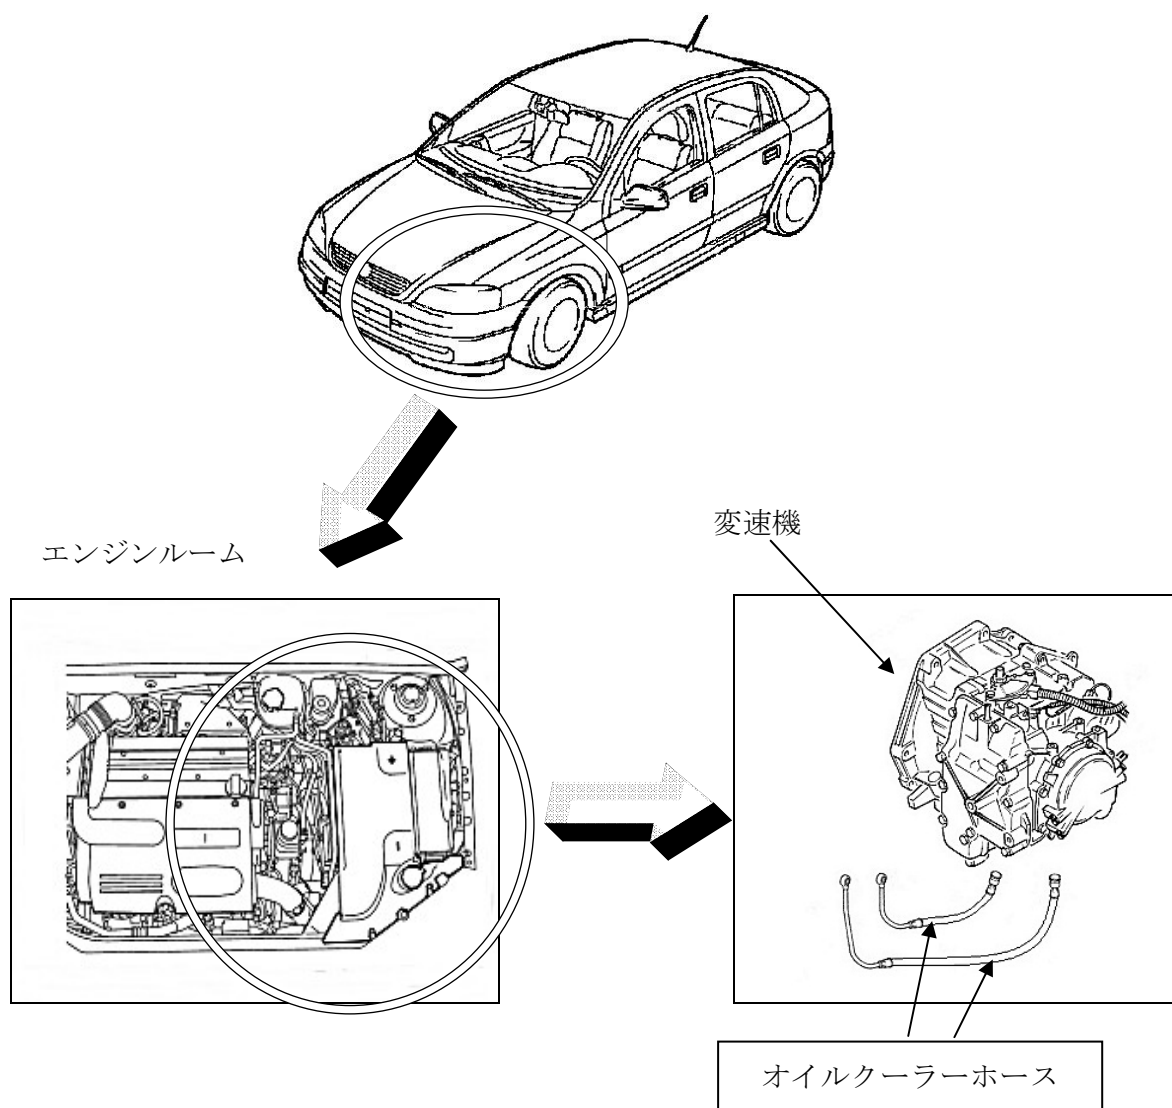

〈基準不適合発生箇所〉

自動変速機のオイルクーラー用ゴムホースと金属パイプの接合部分の加工状態が不適切なものがある。そのため、接合部分からオイルが漏れ、変速不調となり、最悪の場合、ホースが外れ、走行不能となるおそれがある。

〈改善内容〉

全車両、オイルクーラーホースを点検し、該当するものは良品と交換する。

識別方法：オイルクーラーホースのラジエーター側端部に黄色ペイントを塗布

☐ 内は、交換部品を示す。