


## 改善箇所説明図

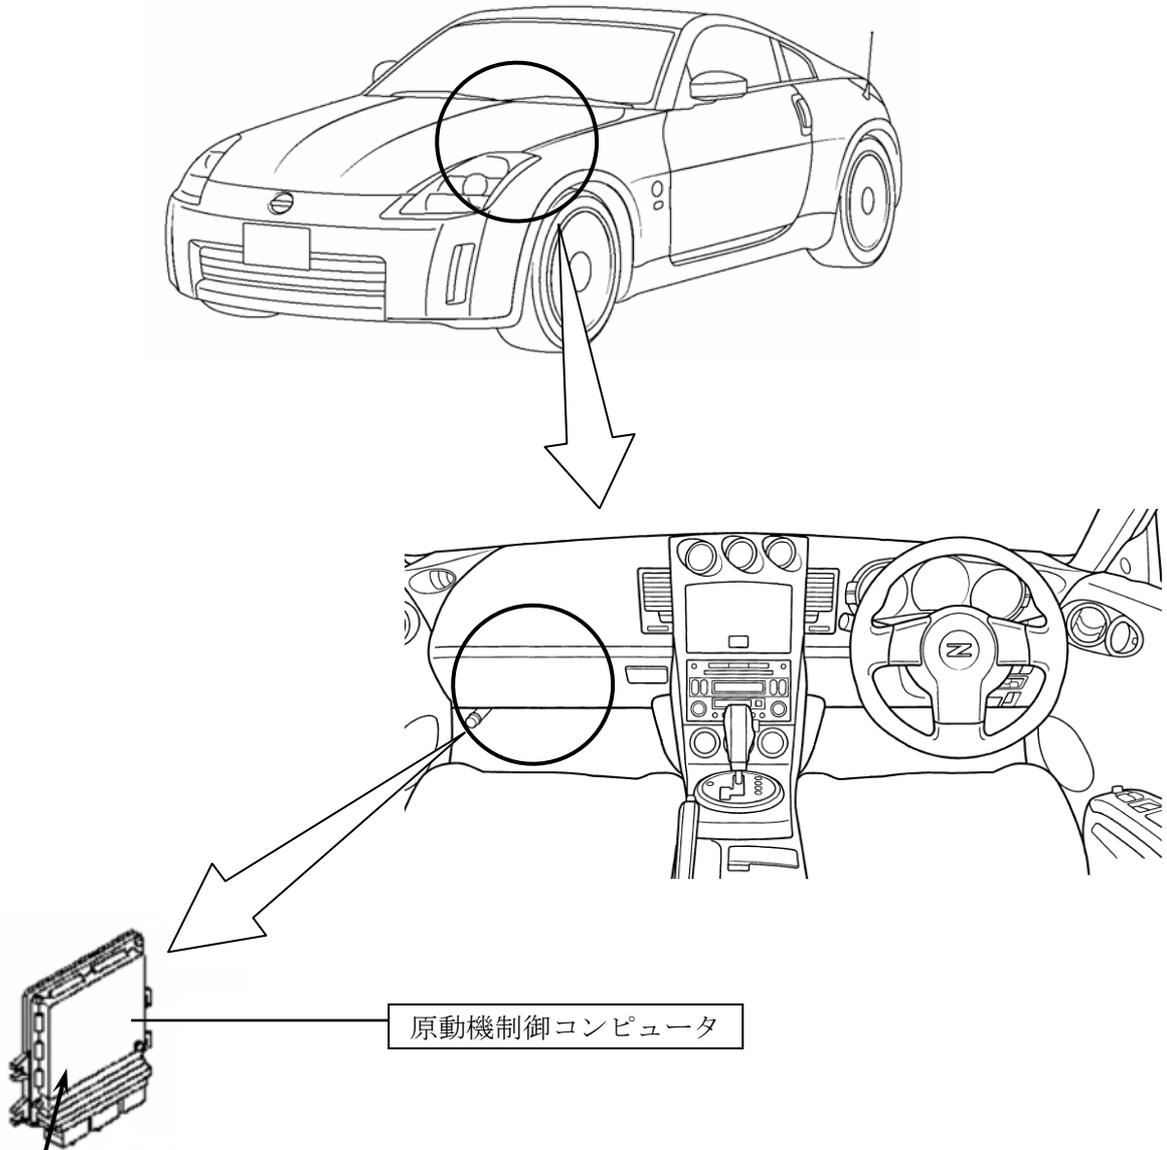

### 基準不適合発生箇所

原動機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、吸入空気量を測定しているエアフロメータ及びスロットルバルブの開度を測定しているスロットル開度センサが故障した場合に、警告灯が点灯しない。

### 改善の内容

全車両、当該プログラムを変更する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注：  は変更する部品を示す。