


改善箇所説明図



不具合発生箇所

注: は交換部品を示す。

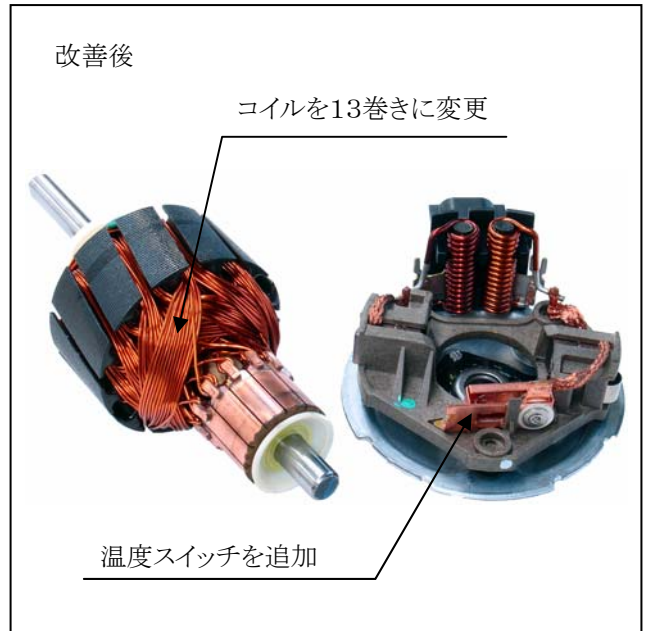

エアコンディショナーの送風用モーターの設計が不適切なため、当該モーターが想定した以上に回転速度が速くなることがある。そのため、エアコンディショナーを最大風量で長時間使用をすると、モーターが異常に過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、送風用モーターを対策品と交換する。

識別 : 送風用モーター本体に黄色ペイントを塗布する。