


改善箇所説明図

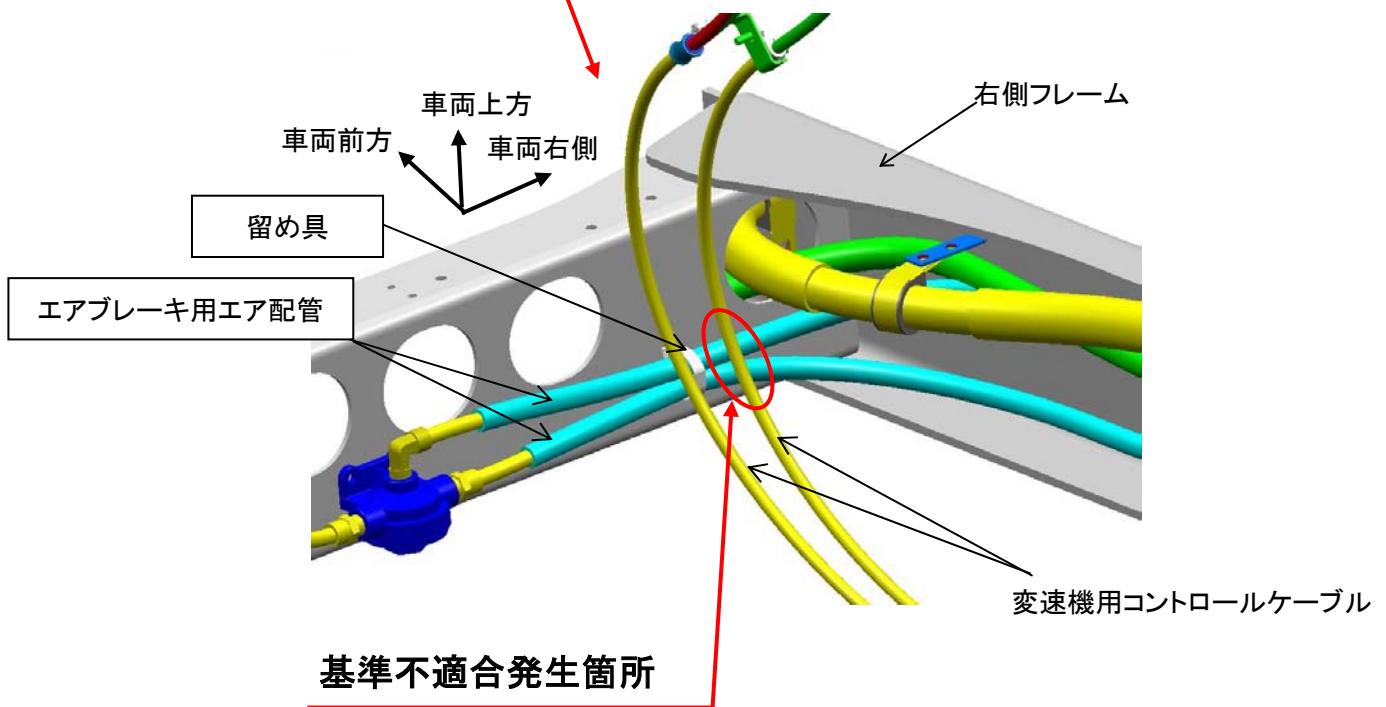

エア式制動装置装着車において、エアブレーキ用エア配管の取り回しが不適切なため、変速機用コントロールケーブルと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により当該エア配管が摩耗するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該エア配管の留め具を対策品に交換し、変速機用コントロールケーブルとの隙間を確保する。また、当該エア配管に損傷がある場合は、新品に交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT40」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。