


## 改善箇所説明図

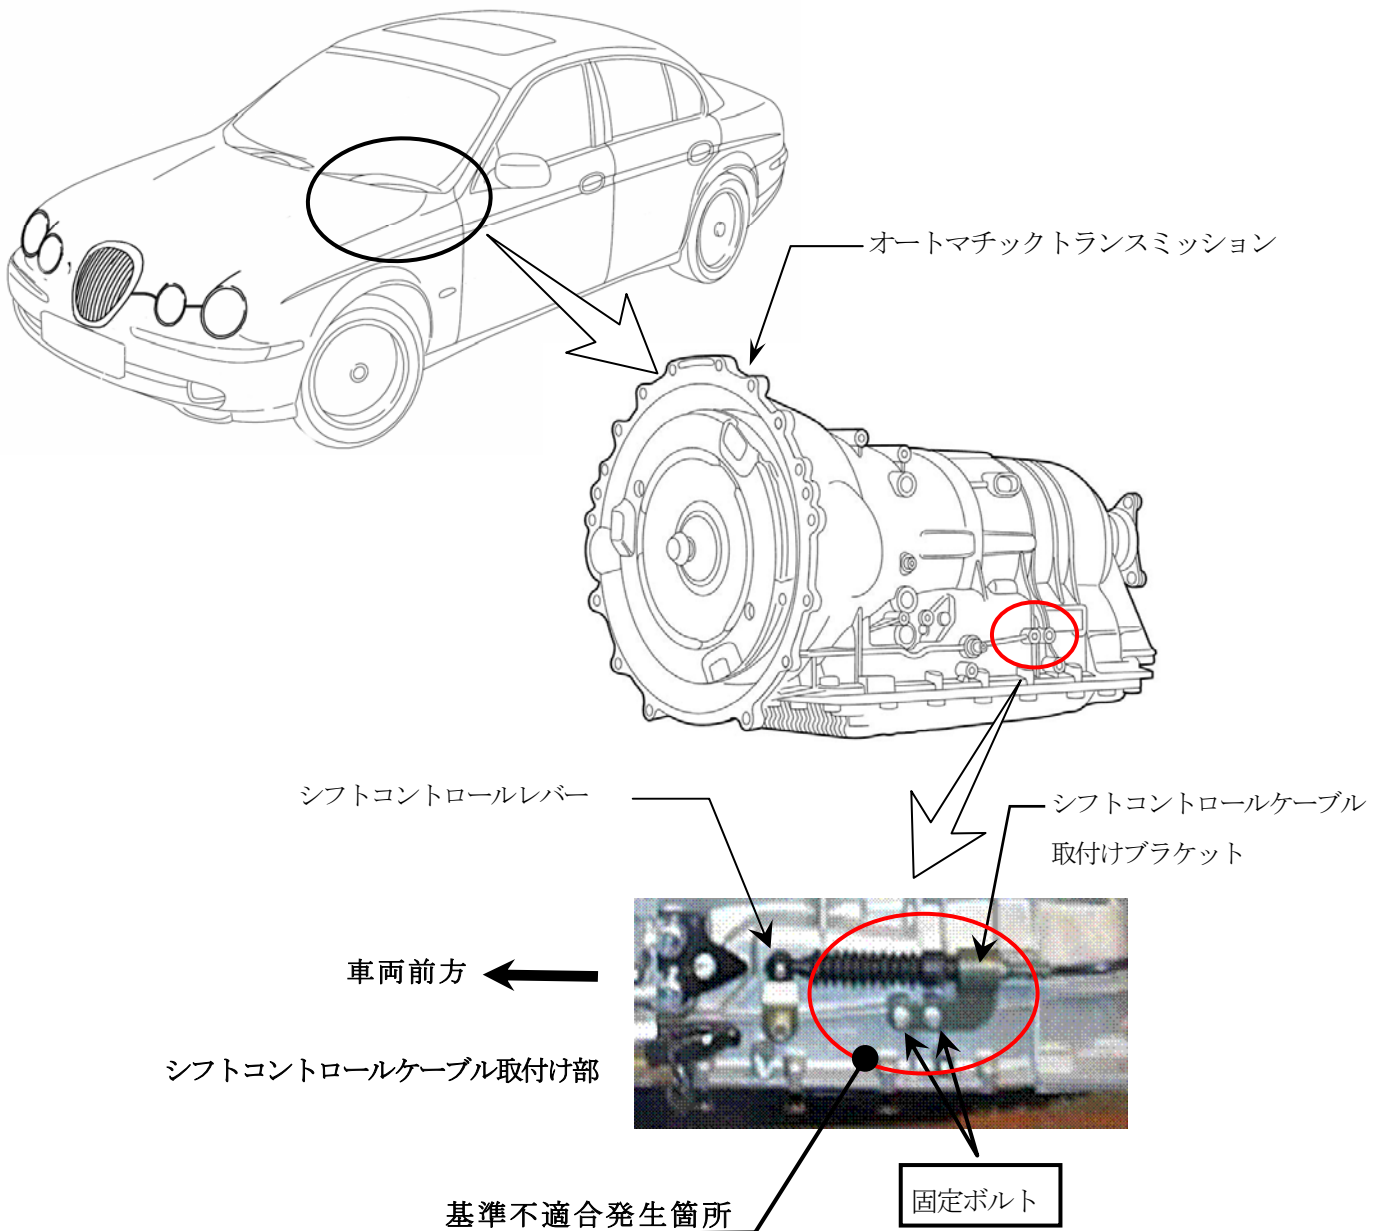

オートマチックトランスミッションにおいて、シフトレバーの動きをトランスミッションに伝えるシフトコントロールケーブルの固定ボルトに締付け不足のものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ボルトにゆるみが生じ、最悪の場合、ギヤの選択が出来なくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該固定ボルトにゆるみ止め剤を塗布し、規定トルクで再締め付ける。

### [改善後の識別]

シフトコントロールケーブル固定ボルトに黄ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。