


改善箇所説明図

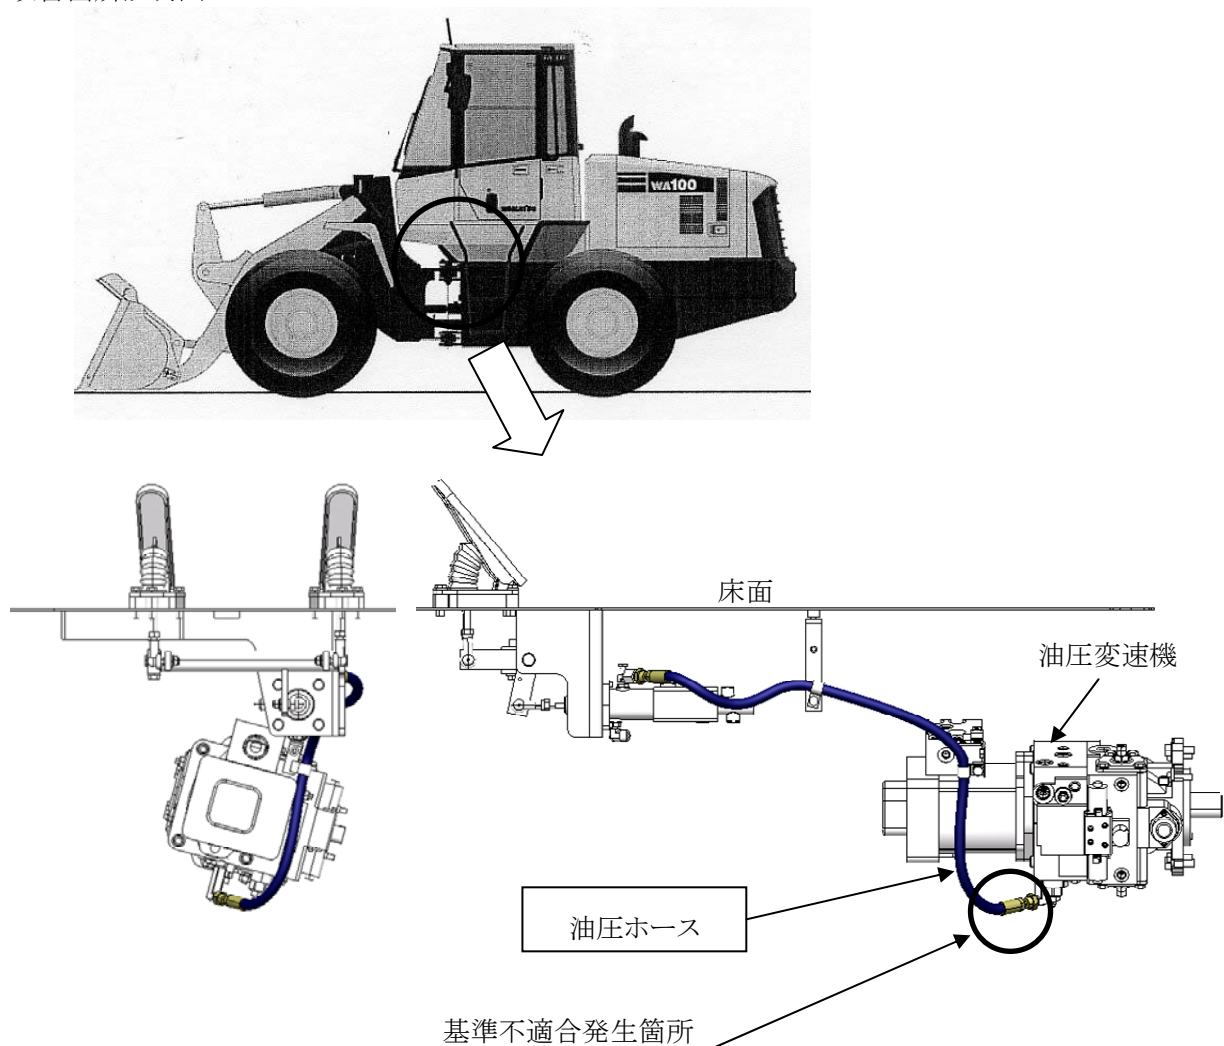

注： は、交換部品を示す。

油圧変速機の油圧ホースにおいて、不適切に曲げられて組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該油圧ホースの口金付近に亀裂が発生し、作動油が漏れ、最悪の場合、走行が出来なくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、当該油圧ホースを対策品に交換する。

識別： 油圧ホース口金部の形状で識別する。

