


改善箇所説明図



エンジン制御コンピュータ

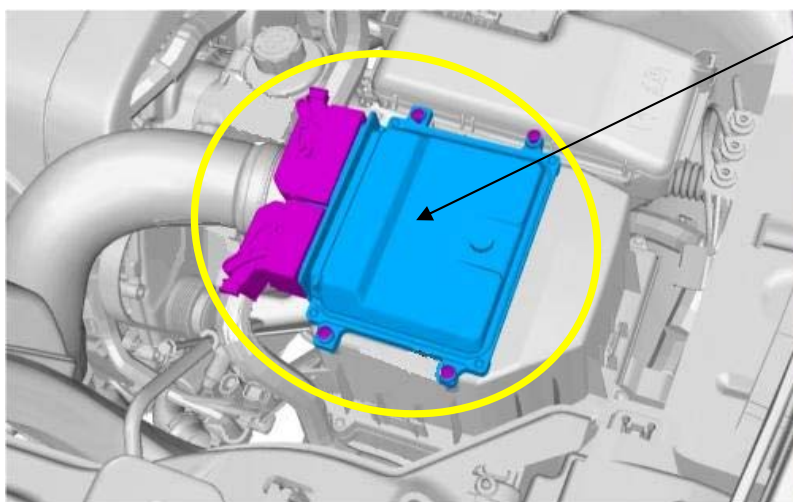

基準不適合発生箇所

エンジンの制御プログラムが不適切なため、エンジン始動時に、空調制御用コンピュータへ誤った信号が伝達される場合がある。そのため、デフロスタ(前面ガラスの水滴等の曇りを除去するための装置)が作動しなくなり、最悪の場合、前面ガラスの曇りが取れず、前方の視野が確保できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンの制御プログラムを対策したプログラムに書き換える。

識別

左側ストラットタワー部へ黄色いペイントを塗布する。

注: は改善部品を示す。