


改善箇所説明図



サンルーフガイドレールの修正の詳細写真

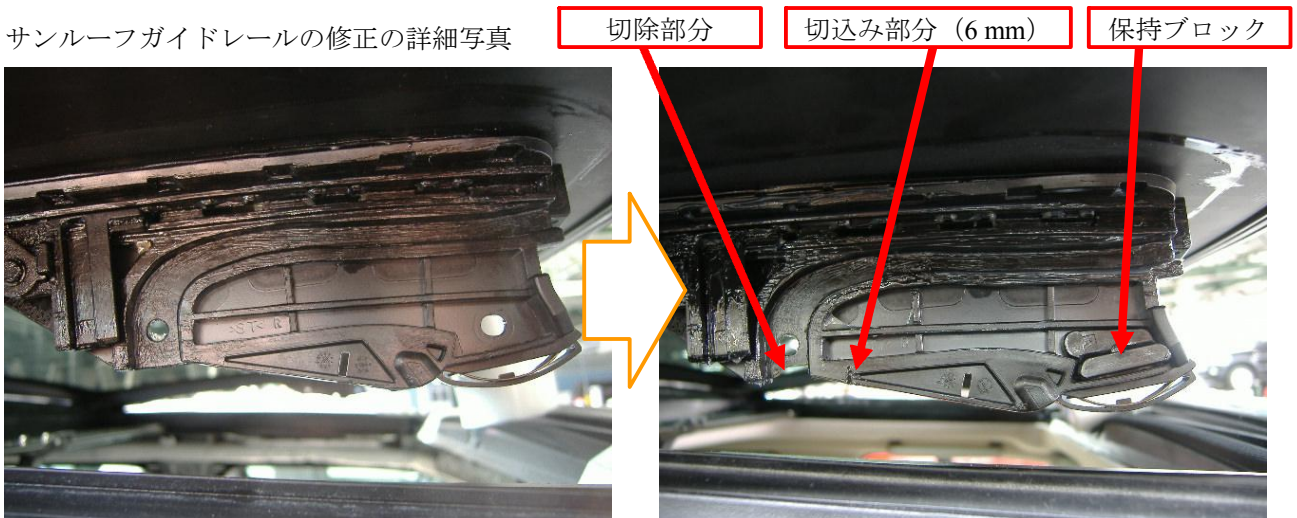

(※ 図、写真は片側のみを示す)

基準不適合発生箇所

サンルーフ装着車において、サンルーフガイドレールの構造が不適切なため、当該ガイドレールに過度の応力がかかると、亀裂が発生することがある。そのため、サンルーフにねじれや固着が生じ、この状態で乗員がサンルーフに外力を加える、または走行風圧でサンルーフに外力が加わると、サンルーフが作動機構から外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ガイドレールに保持ブロックを取り付けるとともに形状を変更する。

識別

運転席ドアの上側ドアヒンジ上部に白ペイントを塗布する。