


改善箇所説明図

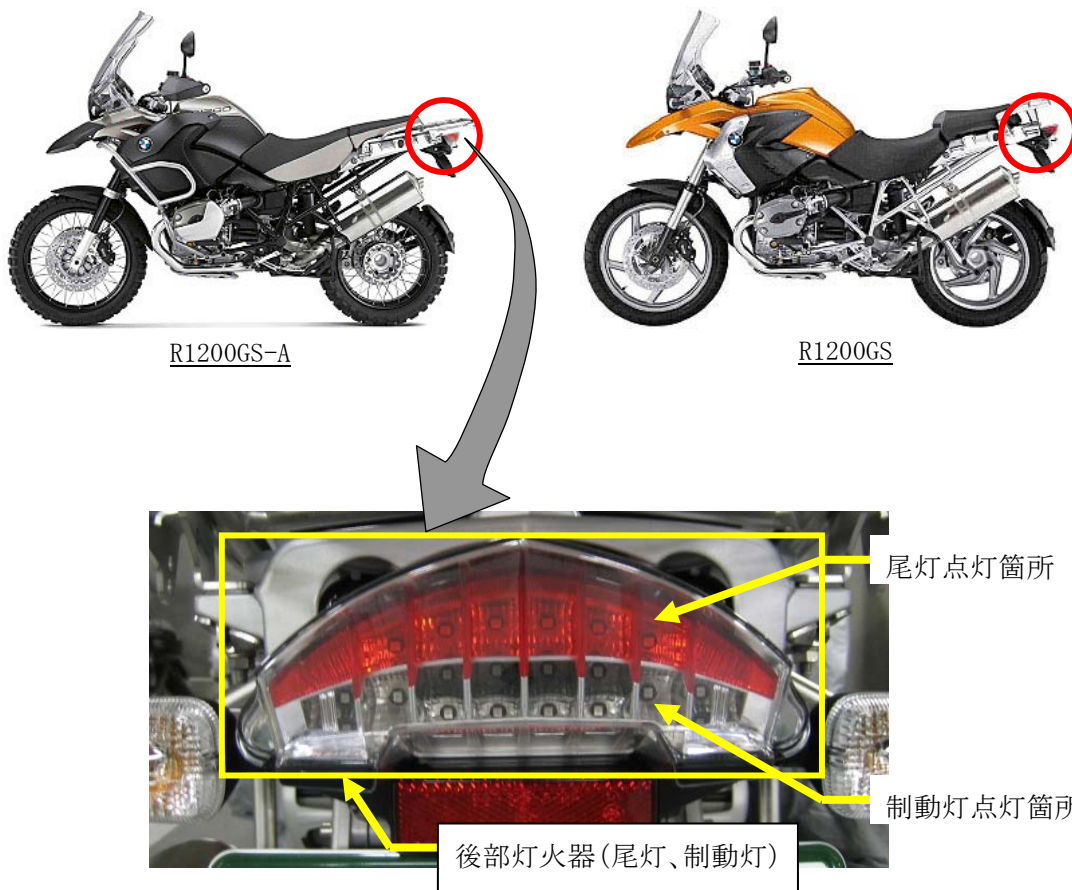

不具合内容

後部灯火器（尾灯、制動灯）の製造工程において、配線が損傷したものがあつた。そのため、最悪の場合、後部灯火器が点灯したままの状態、または点灯しなくなる状態になるおそれがある。

改善の内容

全車両、後部灯火器を良品と交換する。

注： は修正箇所を示す

識別マーク(白点)

後部灯火器のコネクター接続部へ白ペイントマーク(図示とおつり)

