


改善箇所説明図

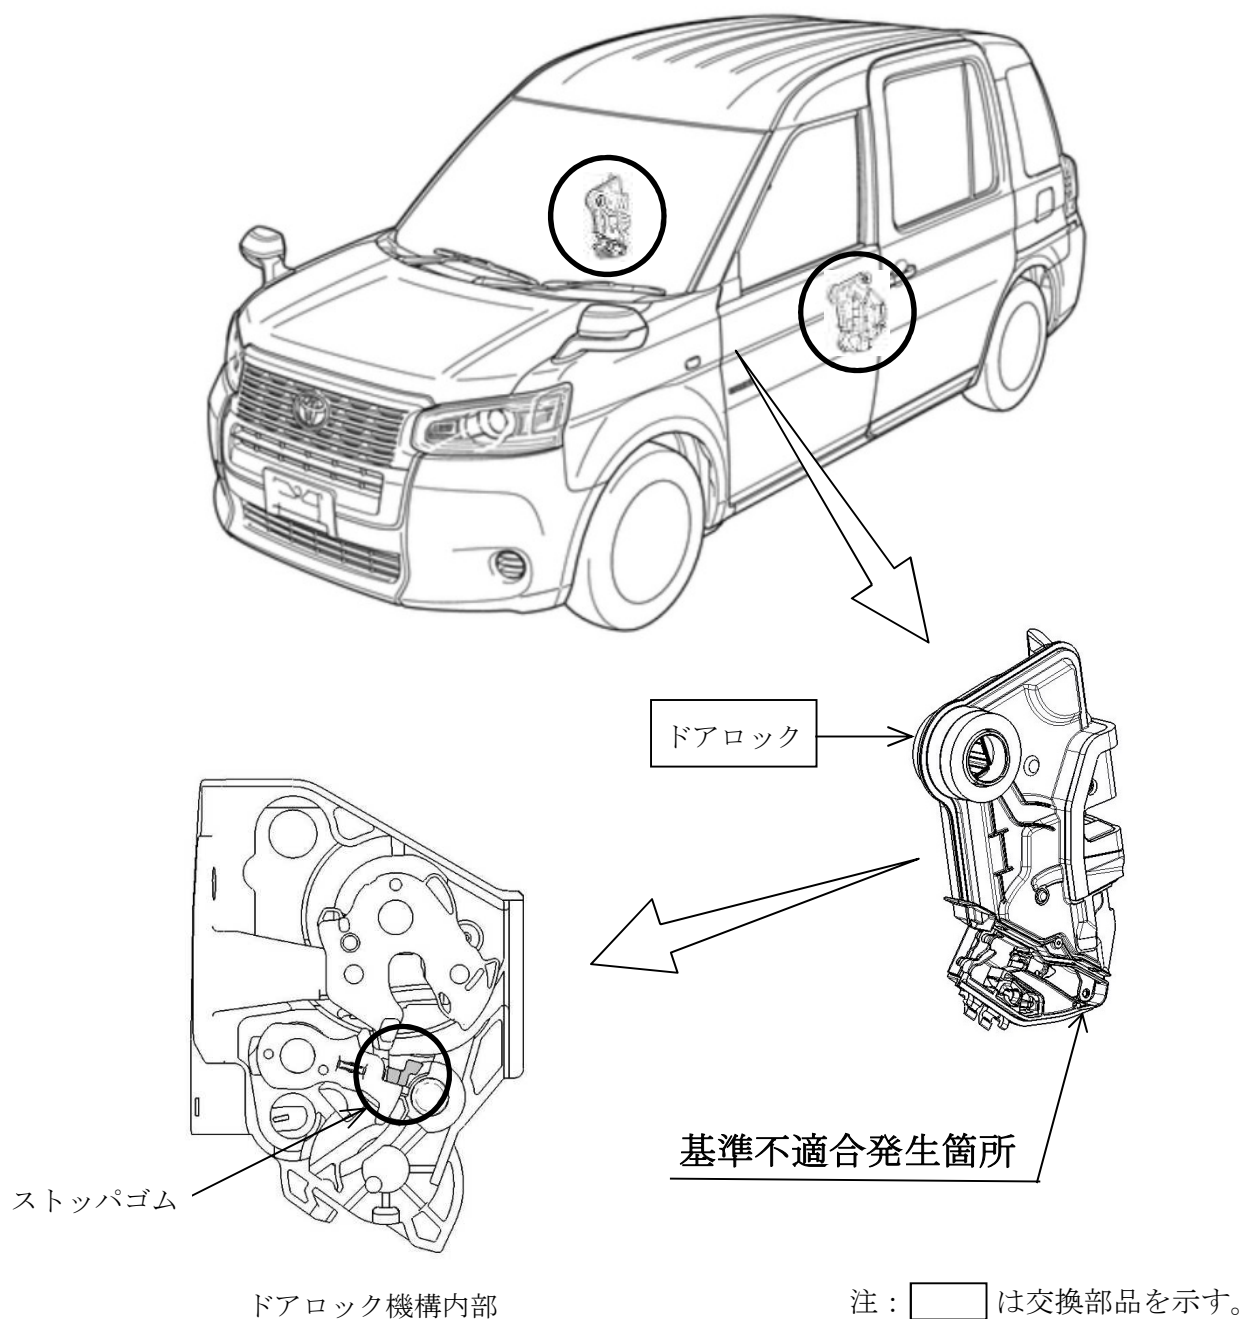

運転者席および助手席用ドアロックにおいて、製造工程での管理が不適切なため、異音防止用ストッパゴムがずれて組付けられたものがある。そのため、ドアの開閉を繰り返すと、当該ゴムがドアロック機構の作動を阻害して、ドアを確実に閉じることができなくなり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席および助手席用ドアロックを良品に交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。