


## 改善箇所説明図

### ショックアブソーバブラケット

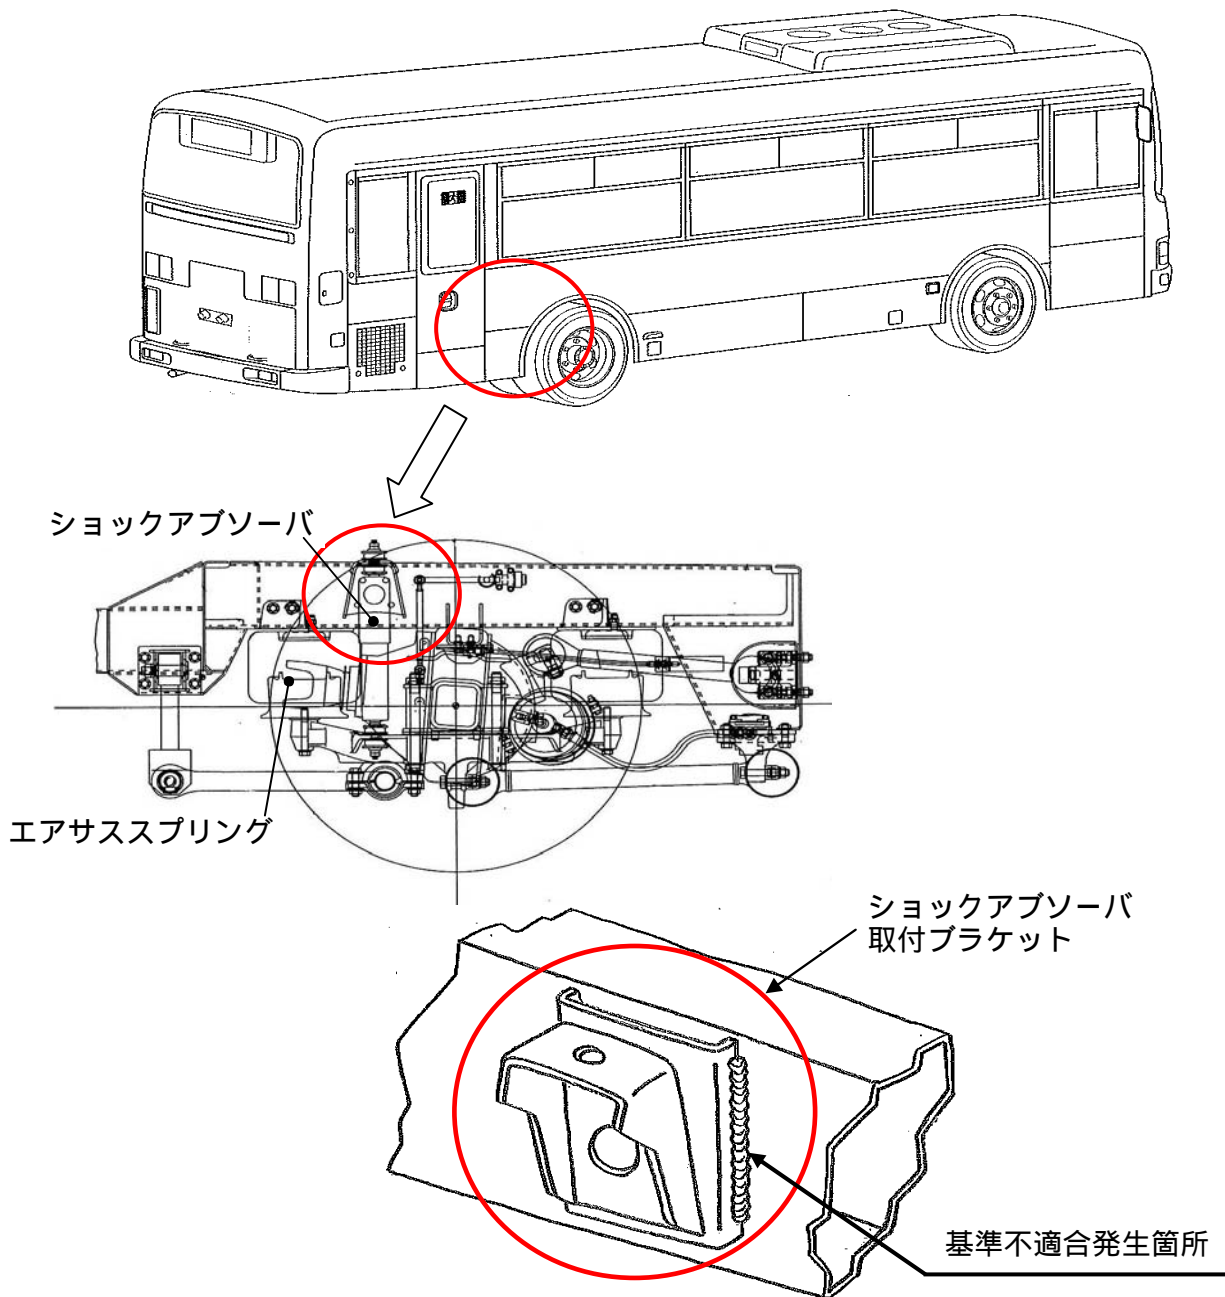

後輪のショックアブソーバ取付ブラケットの溶接が不適切なため、走行中の振動等により当該ブラケットの溶接が剥がれて走行安定性が悪化し、最悪の場合、エアスプリングにブラケットが接触して損傷し、エアが漏れて車体が傾くおそれがある。

#### 改善の内容:

全車両、当該ブラケットの溶接状態を点検し、不適切なものは溶接する。

識別：後輪のショックアブソーバブラケットに白色ペイントを塗布する。