


改善箇所説明図②

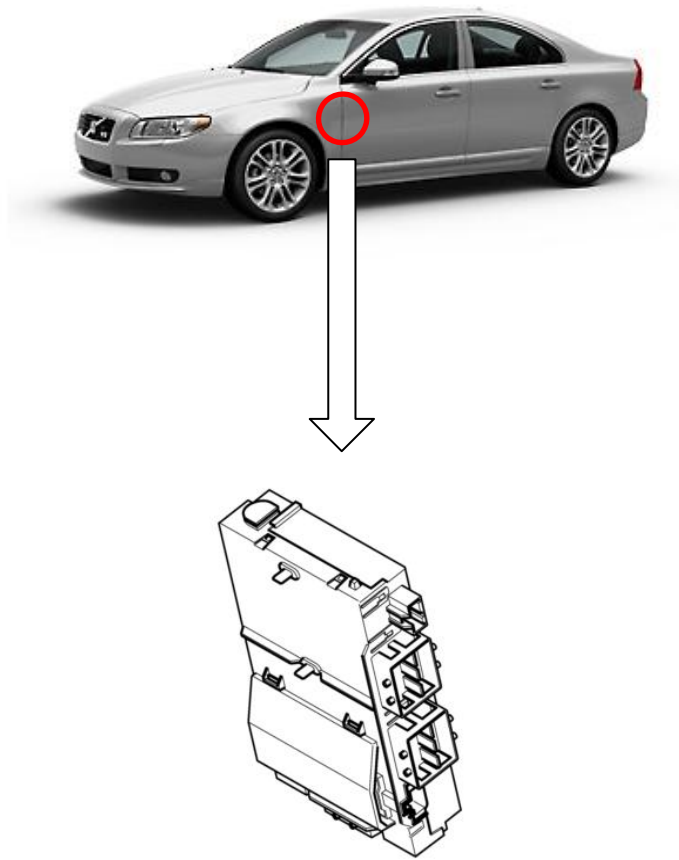

メイン制御モジュール (CEM：セントラルエレクトロニックモジュール)

基準不適合発生箇所

メイン制御モジュールにおいて、プログラムが不適切なため、盗難発生警報装置のサイレン基盤が損傷した場合に発生することがある誤信号により、窓ふき器が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。

識別

左前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：□ はプログラムを修正する部品を示す。