


改善箇所説明図①

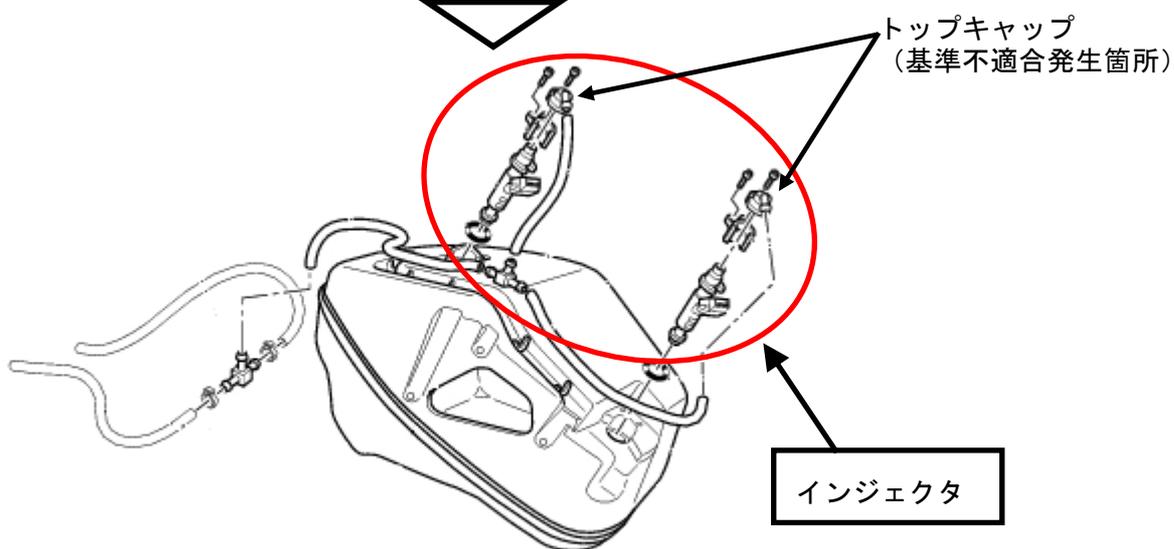

注： は改善箇所を示す。

基準不適合発生箇所

インジェクタにおいて、トップキャップの材質が不適切なものがある。そのため、燃料により当該キャップが溶損し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、インジェクタの製造日を確認し、対象となるものは対策品と交換する。

識別：該当部品に取り付けられた製造日にて識別が可能。