


改善箇所説明図

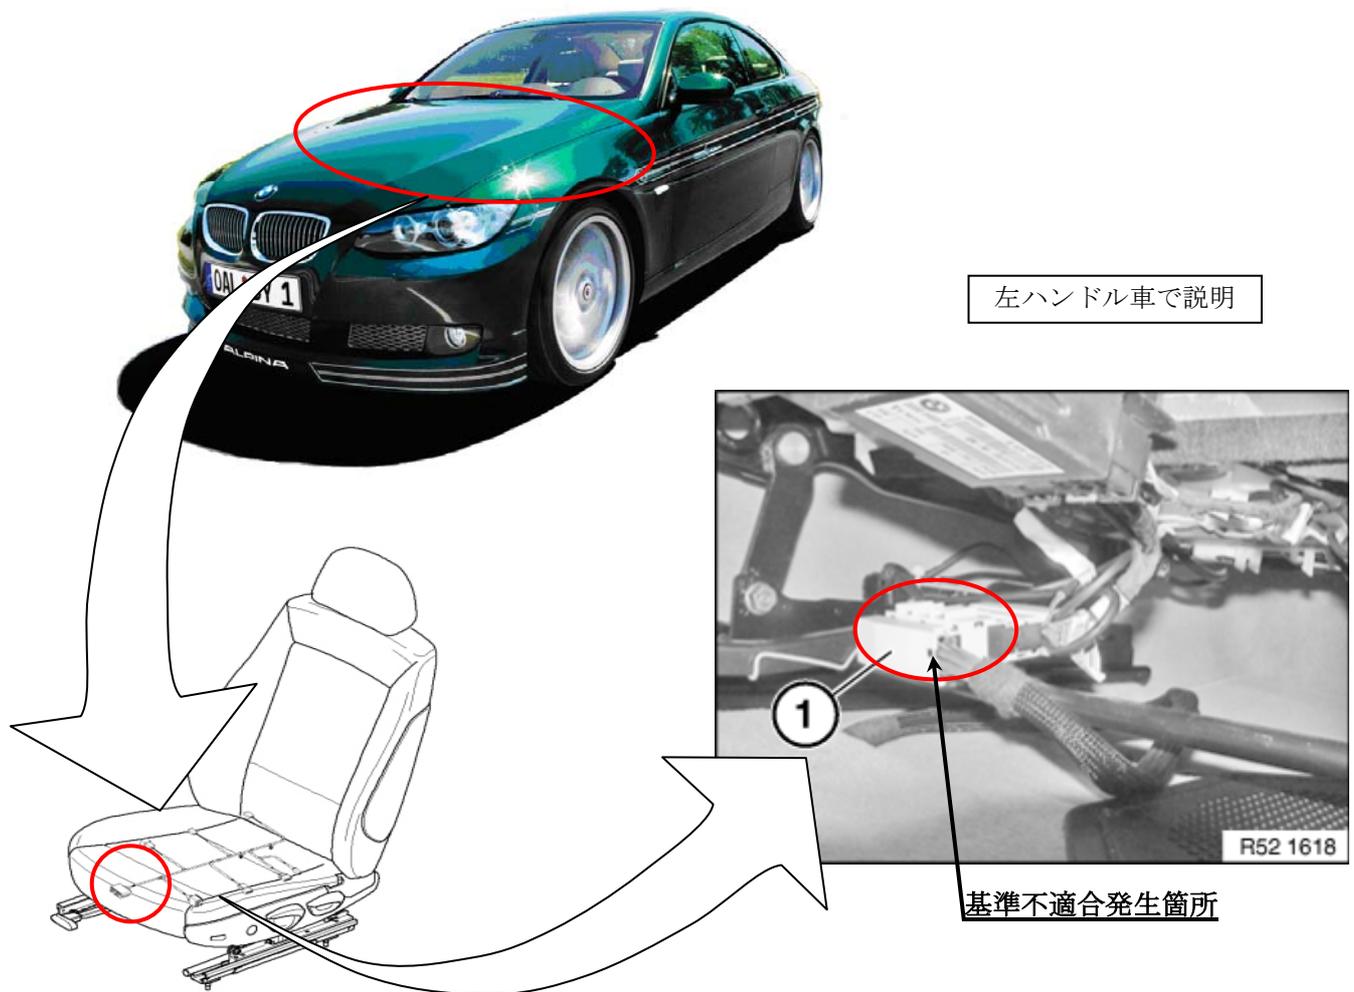

左ハンドル車で説明

基準不適合発生箇所

不具合の内容

サイドエアバッグ／シートベルトプリテンショナー用配線において、コネクタ端子と配線の圧着が不適切なため、当該端子と配線が十分に接触しないおそれがある。そのため、接触不良が発生した場合、エアバッグ警告灯が点灯し、サイドエアバッグおよびシートベルトプリテンショナーが作動しない。

改善措置の内容

全車両、当該コネクタ端子を良品と交換する。