
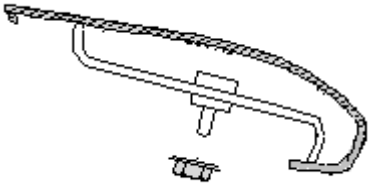


改善箇所説明図

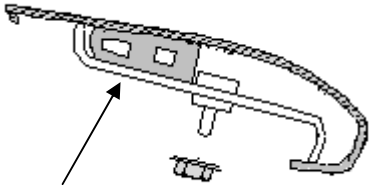

〈 改善前 〉	〈 改善後 〉
	 <p>補強材を追加する</p>

基準不適合発生箇所

エアスポイラにおいて、取り付け部の強度が不足しているため、高速走行時の負圧により亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該部が破損して、最悪の場合、脱落するおそれがある。

改善内容

全車両、エアスポイラの取り付け部を点検し、対象となるものは補強材を追加する。

識別：キャンペーンステッカーに「66D6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

