


改善箇所説明図

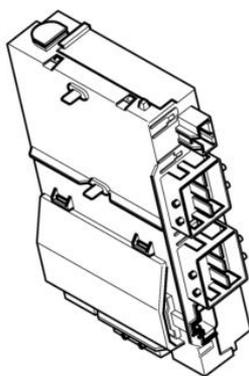

メイン制御モジュール (CEM : セントラルエレクトロニックモジュール)

基準不適合発生箇所

メイン制御モジュールのプログラムが不適切なため、エンジン停止直後に再始動した場合、燃料ポンプへ電源が供給されず、エンジンが始動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該モジュールのプログラムを修正する。

識別

右前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注: はプログラムを修正する部品を示す。