


# 改善箇所説明図

## 対策前 車軸

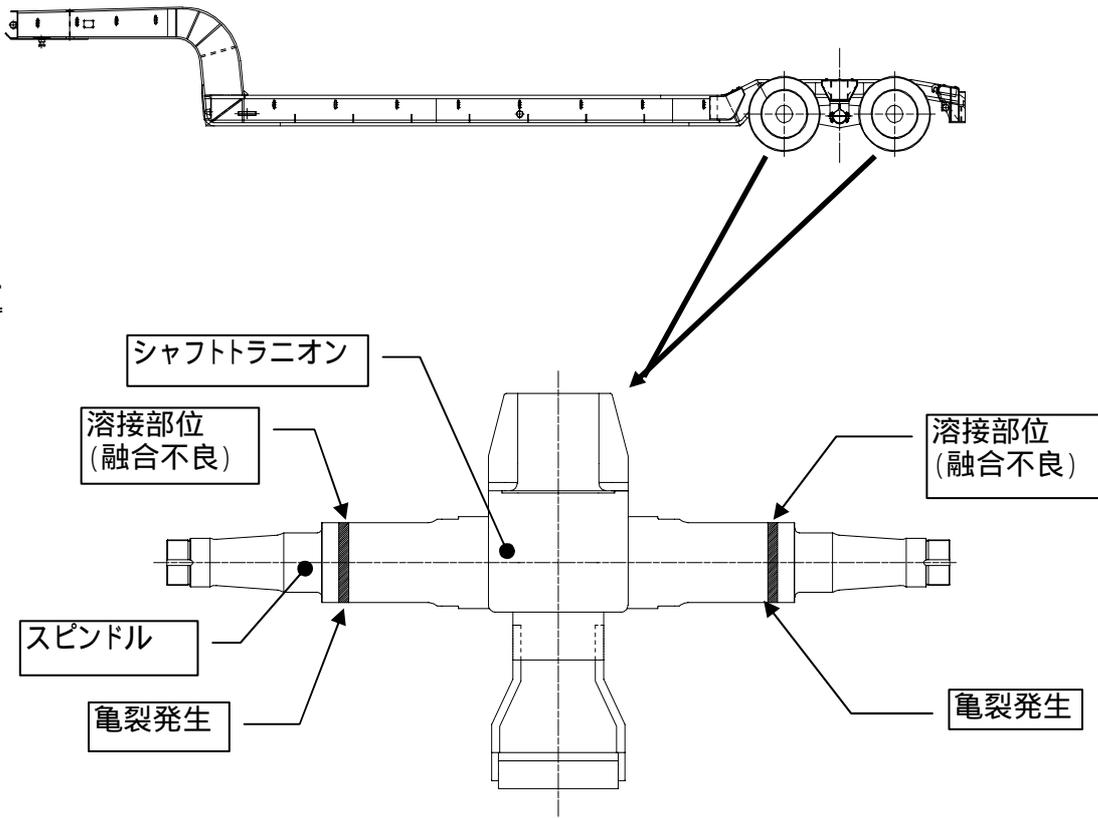

2軸16輪トレーラ車軸のシャフトトラニオンとスピンドル溶接部位に融合不良が混在している為、車軸溶接部位に亀裂が発生し最悪の場合は車輪が脱落する恐れがある。

## 対策後 車軸

車軸のシャフトトラニオンとスピンドル接合部の溶接条件を管理して溶接施工した車軸に交換する。

