
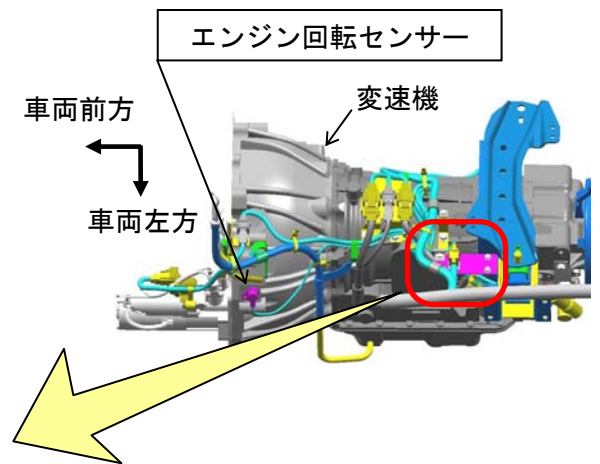


# 改善箇所説明図

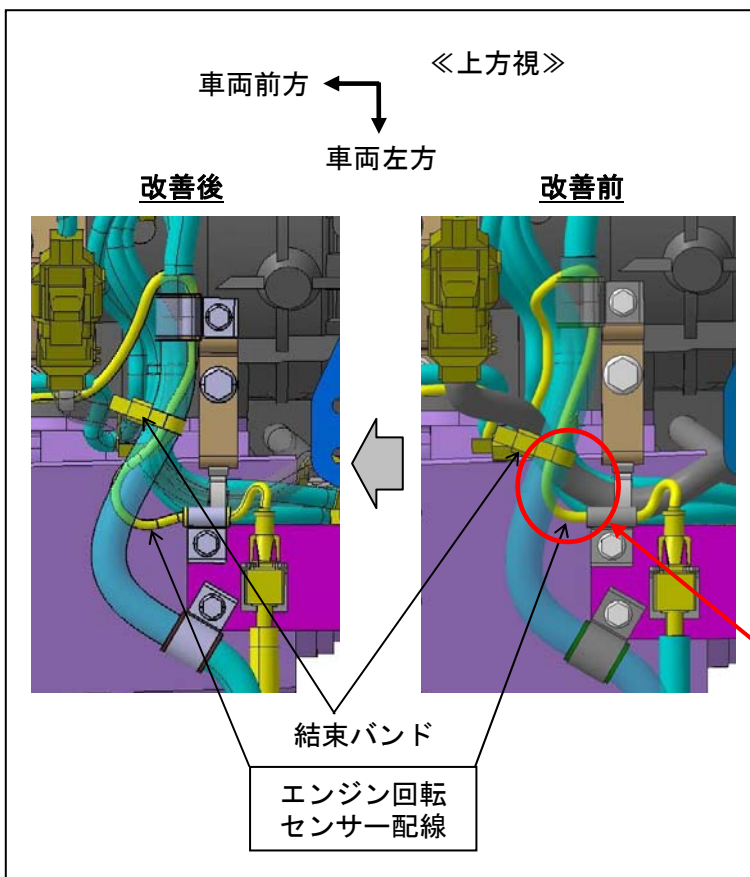

**基準不適合発生箇所**

オートマチックトランスミッションを搭載した小型トラックにおいて、エンジン回転センサーの配線固定位置が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該センサーの配線が断線するため、エンジンが停止し、再始動不能になるおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、エンジン回転センサーを新品に交換するとともに、当該センサー配線の固定位置を変更する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「LT72」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。