


改善箇所説明図

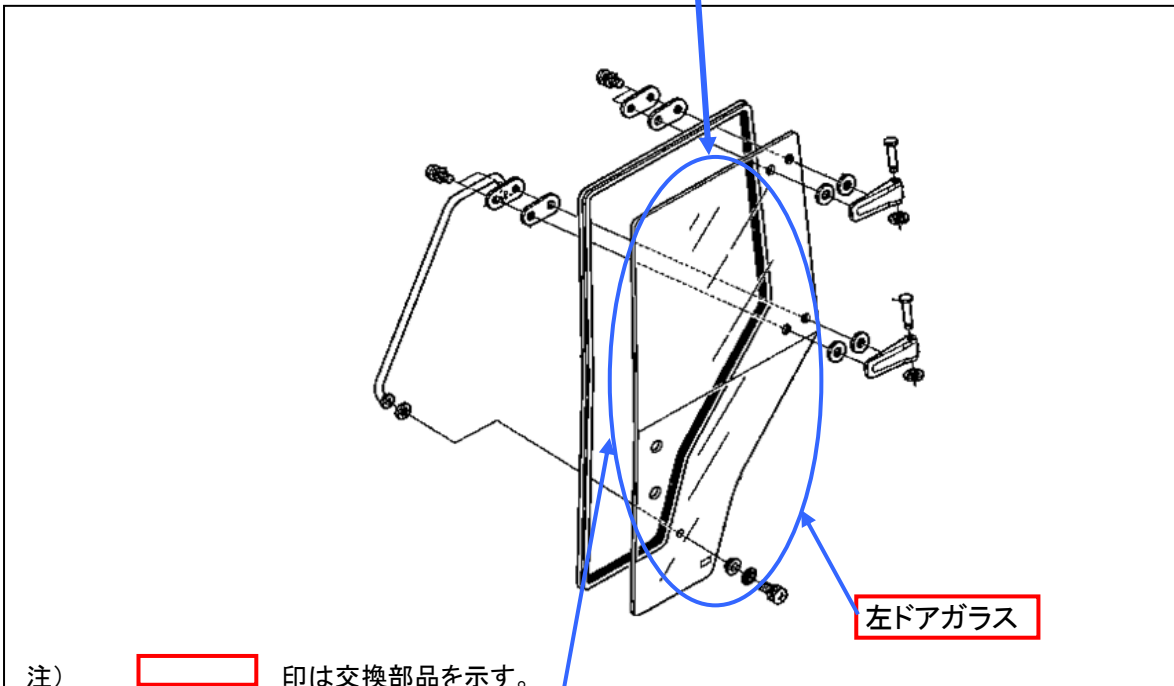

基準不適合発生箇所

農耕用トラクタのキャビンの左ドアガラスにおいて、ガラス成型時の温度管理が不適切なため、ガラスにひずみが発生しているものやガラスの吊り跡が深いものがある。そのため、衝撃や温度変化等により、当該ガラスが破損するおそれがある。

改善の内容

全車両、左ドアガラスの生産ロットを確認し、対象となるものは当該ガラスを良品と交換する。

識別

ドアガラスの生産ロット番号で識別できるため、特別な識別表示は行わない。



生産ロット

