


改善箇所説明図②

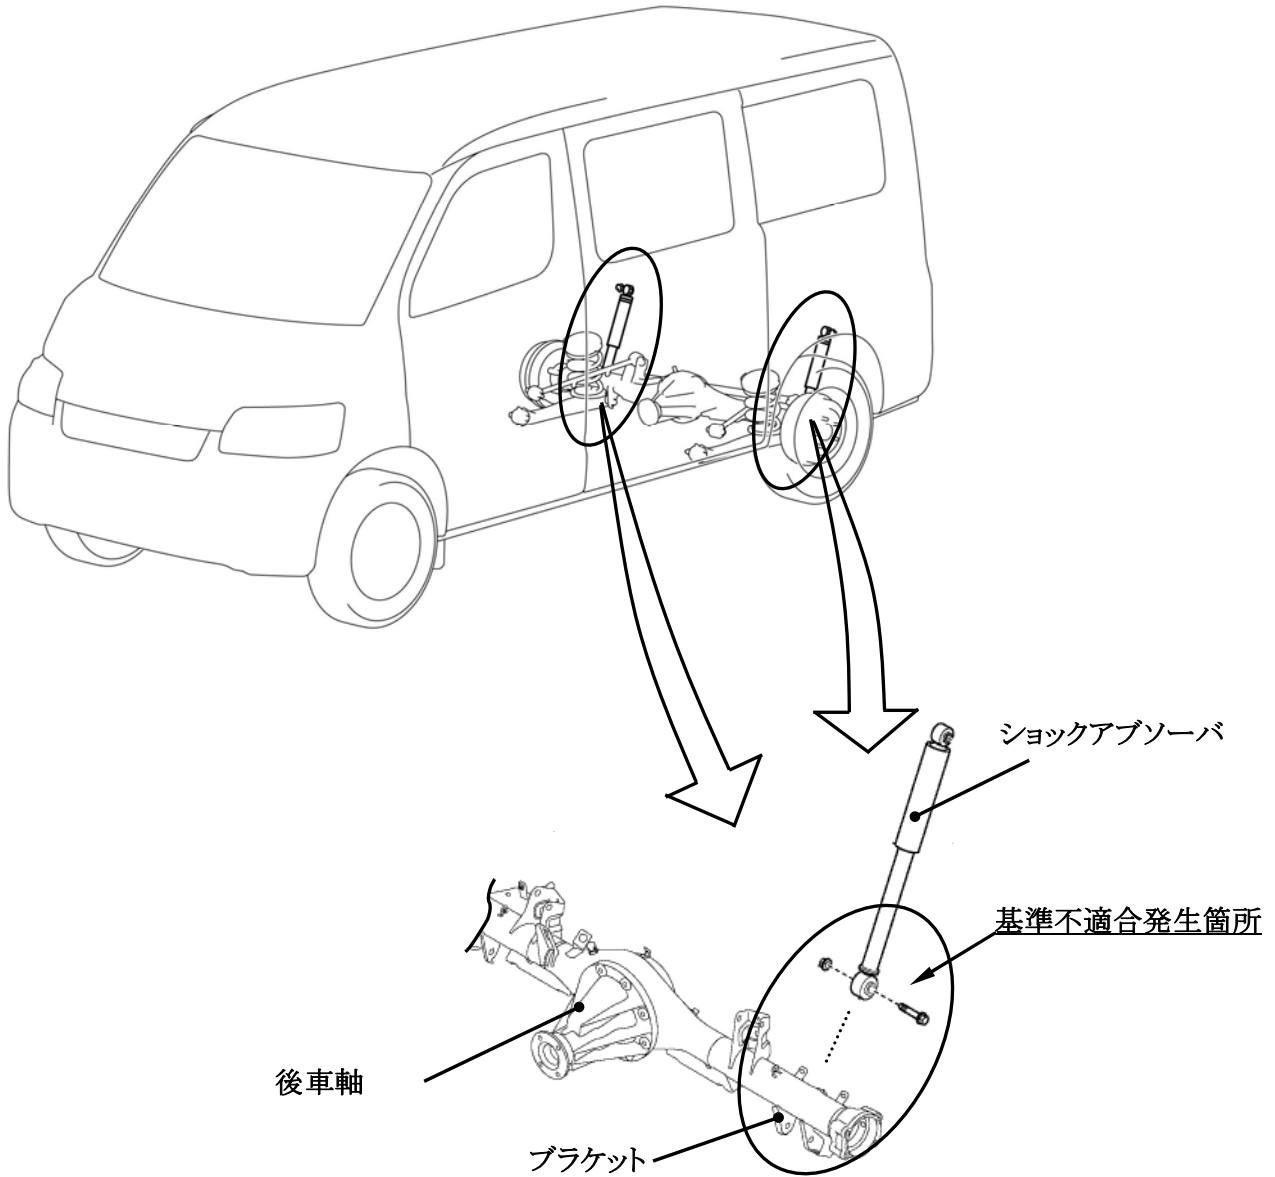

後輪ショックアブソーバにおいて、車軸側取付けボルトの締め付けトルクが不足しているものがあるため、走行中の振動等で当該ボルトが緩んで異音が発生し、そのまま使用を続けると、取付け部が外れ車両安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ショックアブソーバ取付けボルトを正規トルクで締め付ける。

識別：ボンネットフード内車台番号の先頭桁下の位置に黄色ペイントを塗布する。