


改善箇所説明図

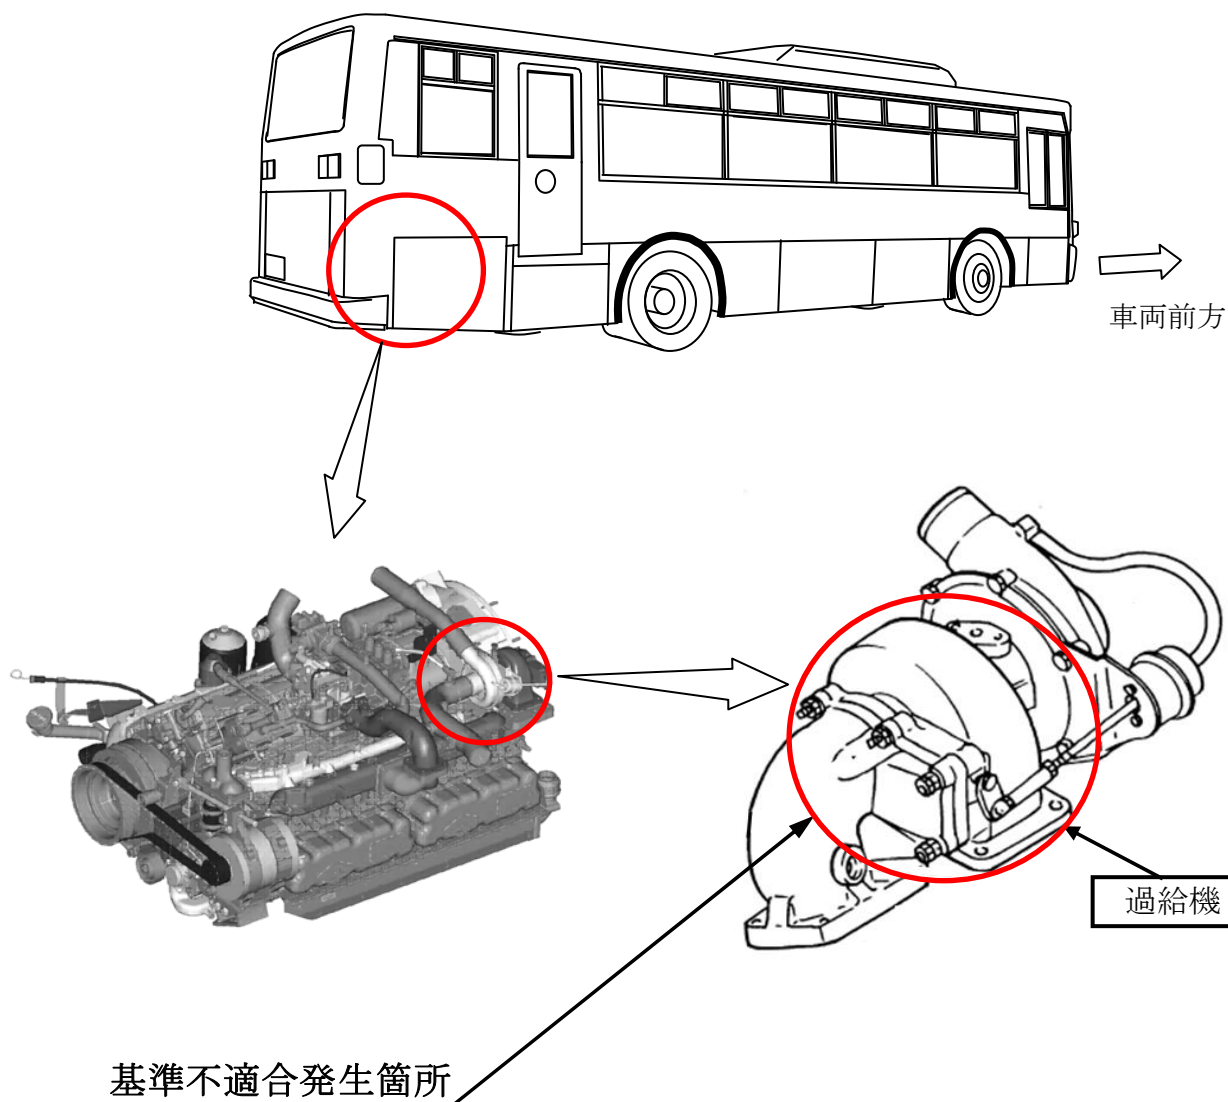

圧縮天然ガス自動車の過給機において、タービン翼の強度が不足しているため破損するものがある。そのため、白煙の発生及び出力不足になり、運行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、過給機を対策品と交換する。また、過給機のメンテナンス方法について周知徹底を図る。

注：□内は、交換部品を示す。

識別：シリンダヘッド前端部に黄色ペイントを塗布する。