


# 改善箇所説明図

(代表機種 WA380-6 の例)

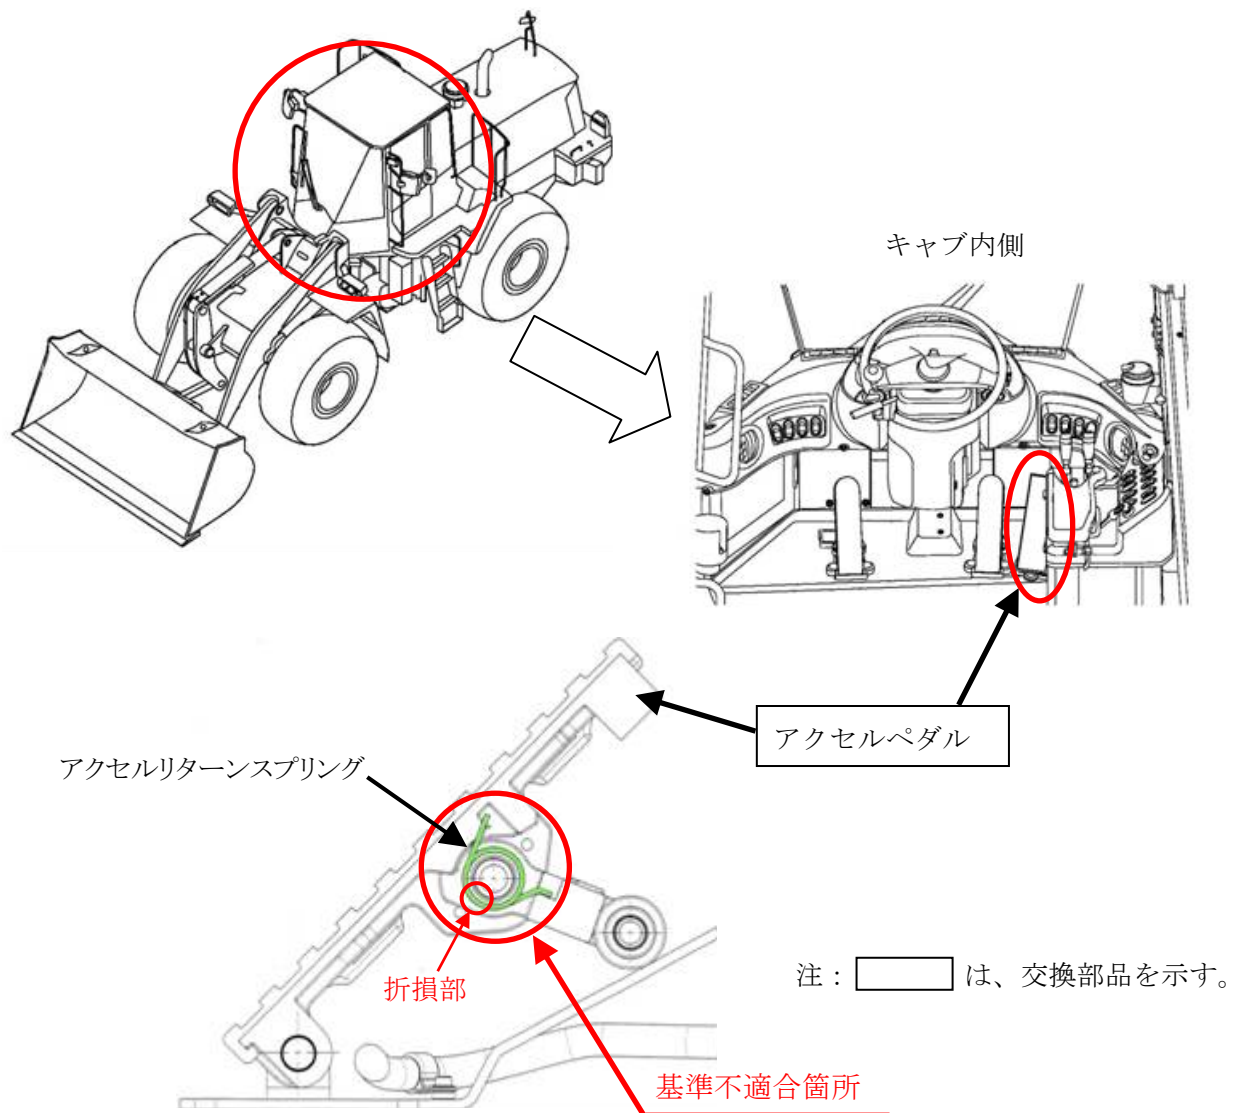

アクセラレーターペダルに備えられている、アクセラレーターリターンスプリングにおいて、製造工程が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該スプリングが折損し、最悪の場合、アクセラレーターペダルが戻らなくなるおそれがある。

改善措置の内容： 全車両、アクセラレーターペダルを対策品に交換する。

識別： アクセラレーターペダルに黄色ペイントを塗布する。

