


改善箇所説明図

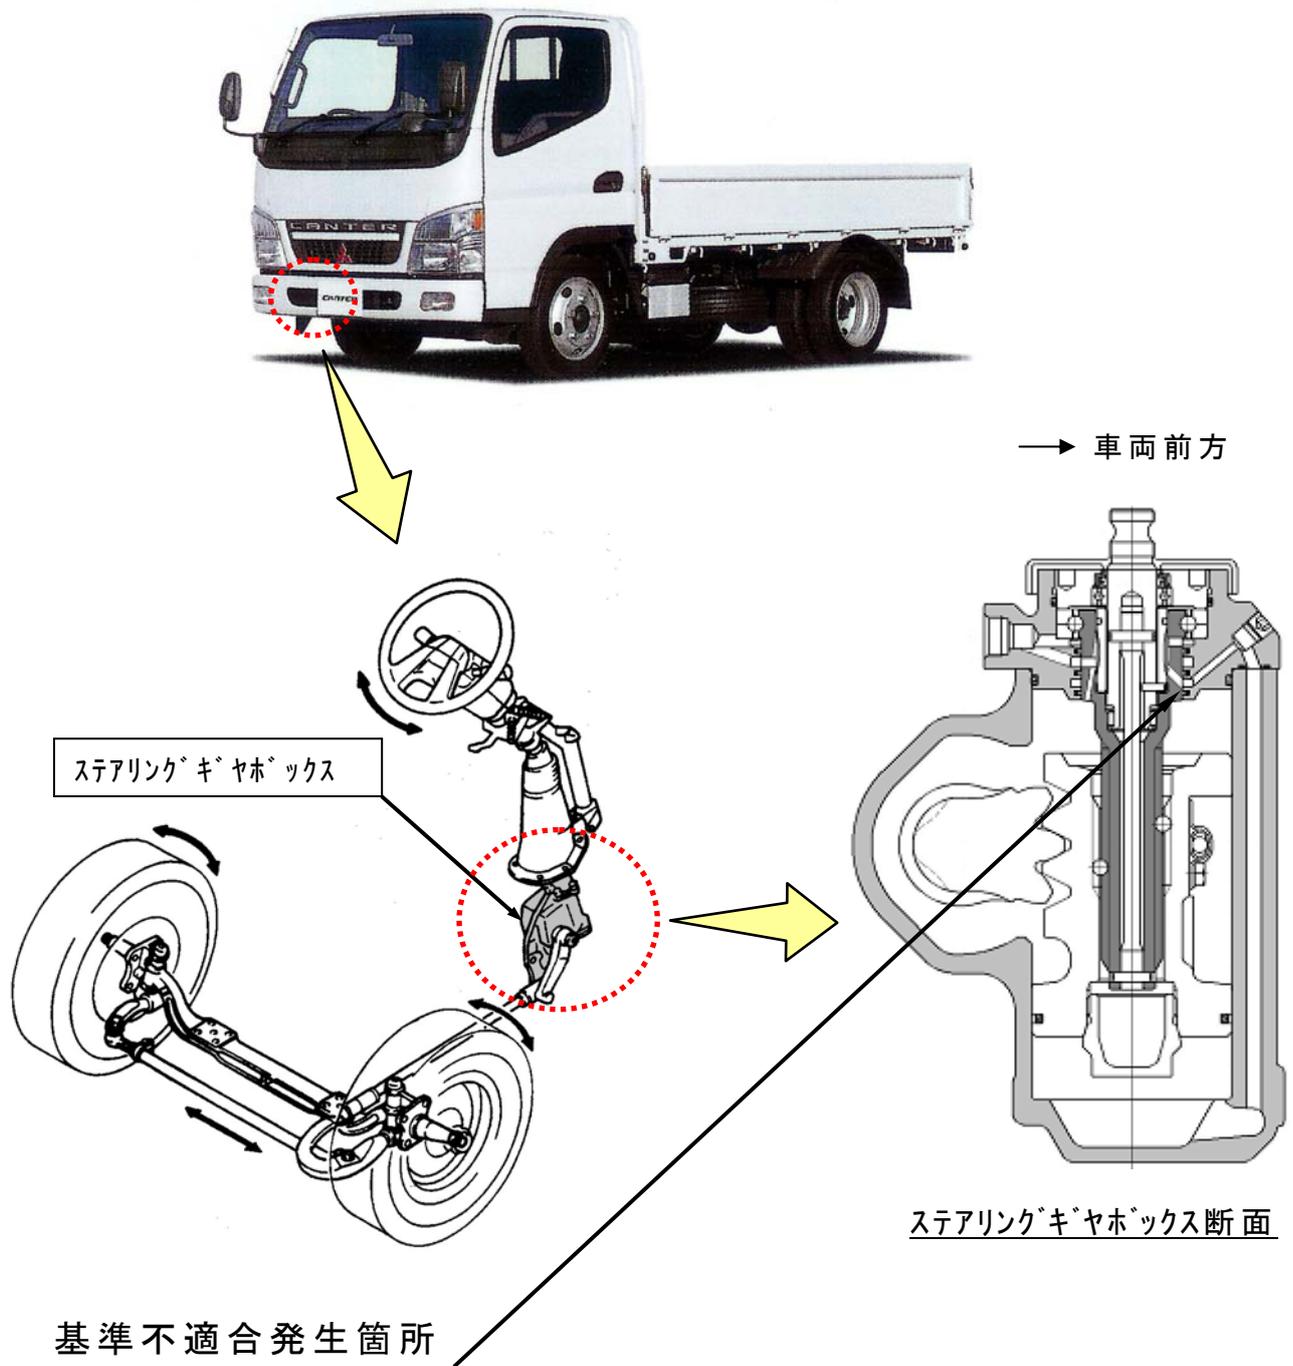

パワーステアリングギヤボックス内部のウォームシャフト油通路穴の加工に不適切なものがある。そのため、低速での旋回や据切りを繰り返すと、操舵力が過大になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該パワーステアリングギヤボックスの製造番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「LT78」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。