


改善箇所説明図

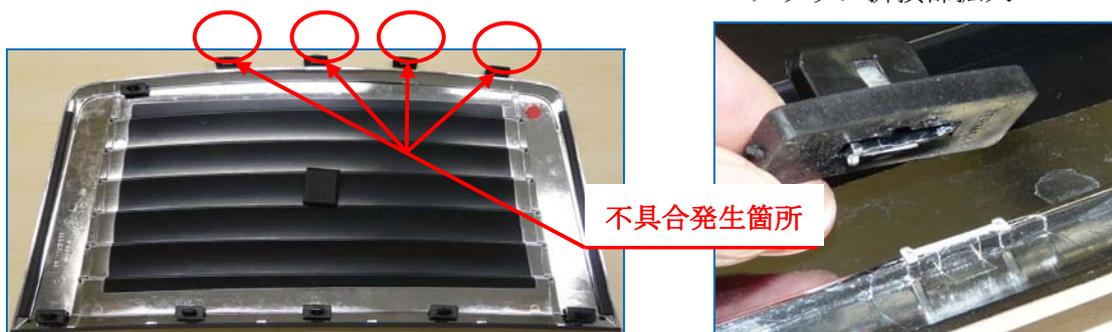

内は、不具合箇所を示す

基準不適合発生箇所

エンジンフードルーバーの固定クリップの強度が不足しているため、走行中の振動により当該クリップが折損することがある。そのためフードルーバーにガタや浮き上がりが発生し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、フードルーバーが脱落するおそれがある。

＜改善内容＞

全車両、フードルーバーに接着剤を塗布し、エンジンフード上に接着固定する。

識別方法：左側ストラットタワー部に黄色ペイントを塗布する。