


改善箇所説明図

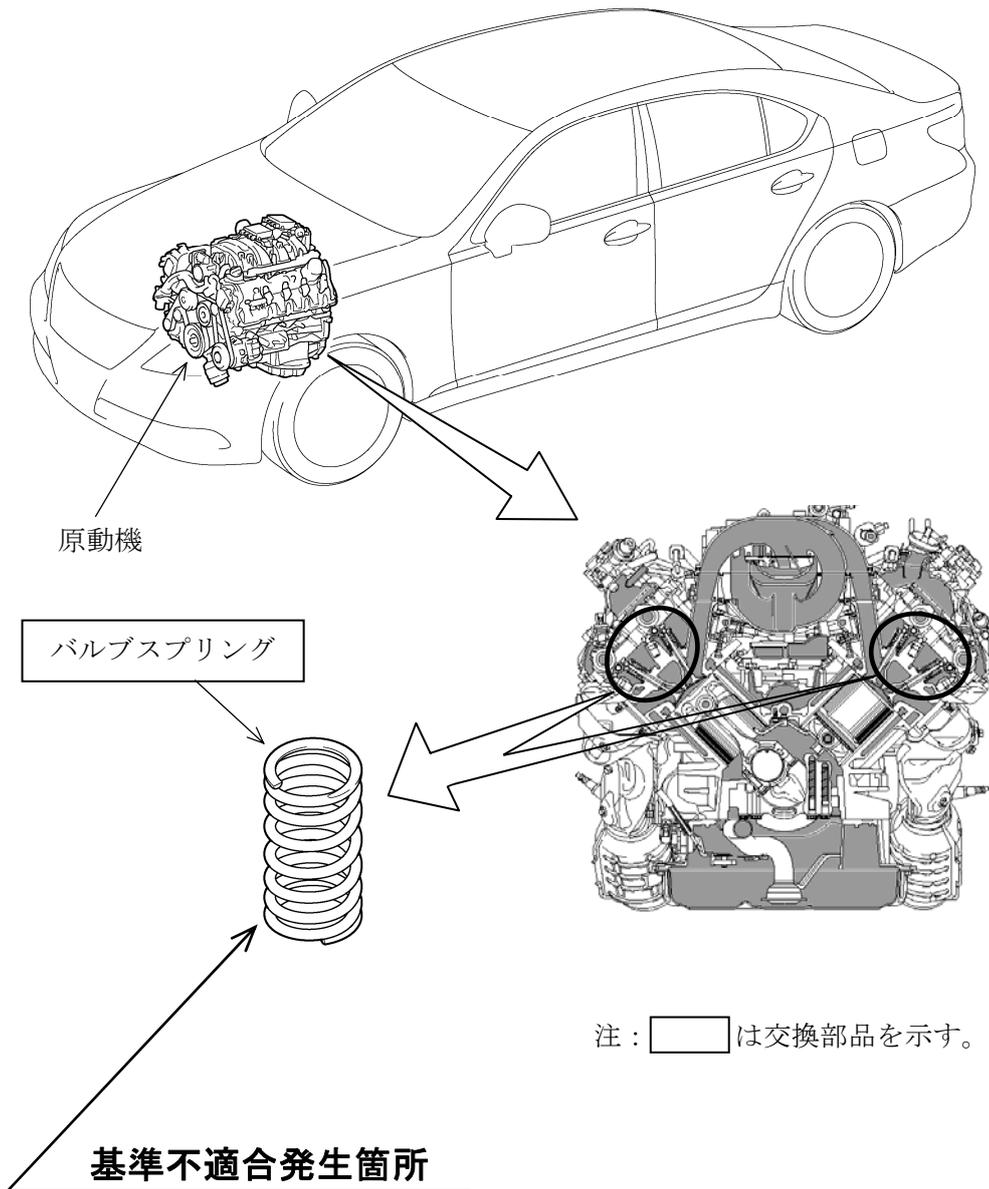

原動機の動弁機構部において、バルブスプリングの材料中に微小異物があるとスプリングの強度が低下して折損することがある。そのため、異音が発生してエンジン不調となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バルブスプリングを対策品に交換する。

識別

クラウン：改善済車両には車台番号打刻位置の右斜め下に黄色ペイントを塗布する。

GS350、GS450h、GS460、IS350、LS460、LS600h、LS600hL

：改善済車両には車台番号打刻位置の右横に黄色ペイントを塗布する。