


改善箇所説明図

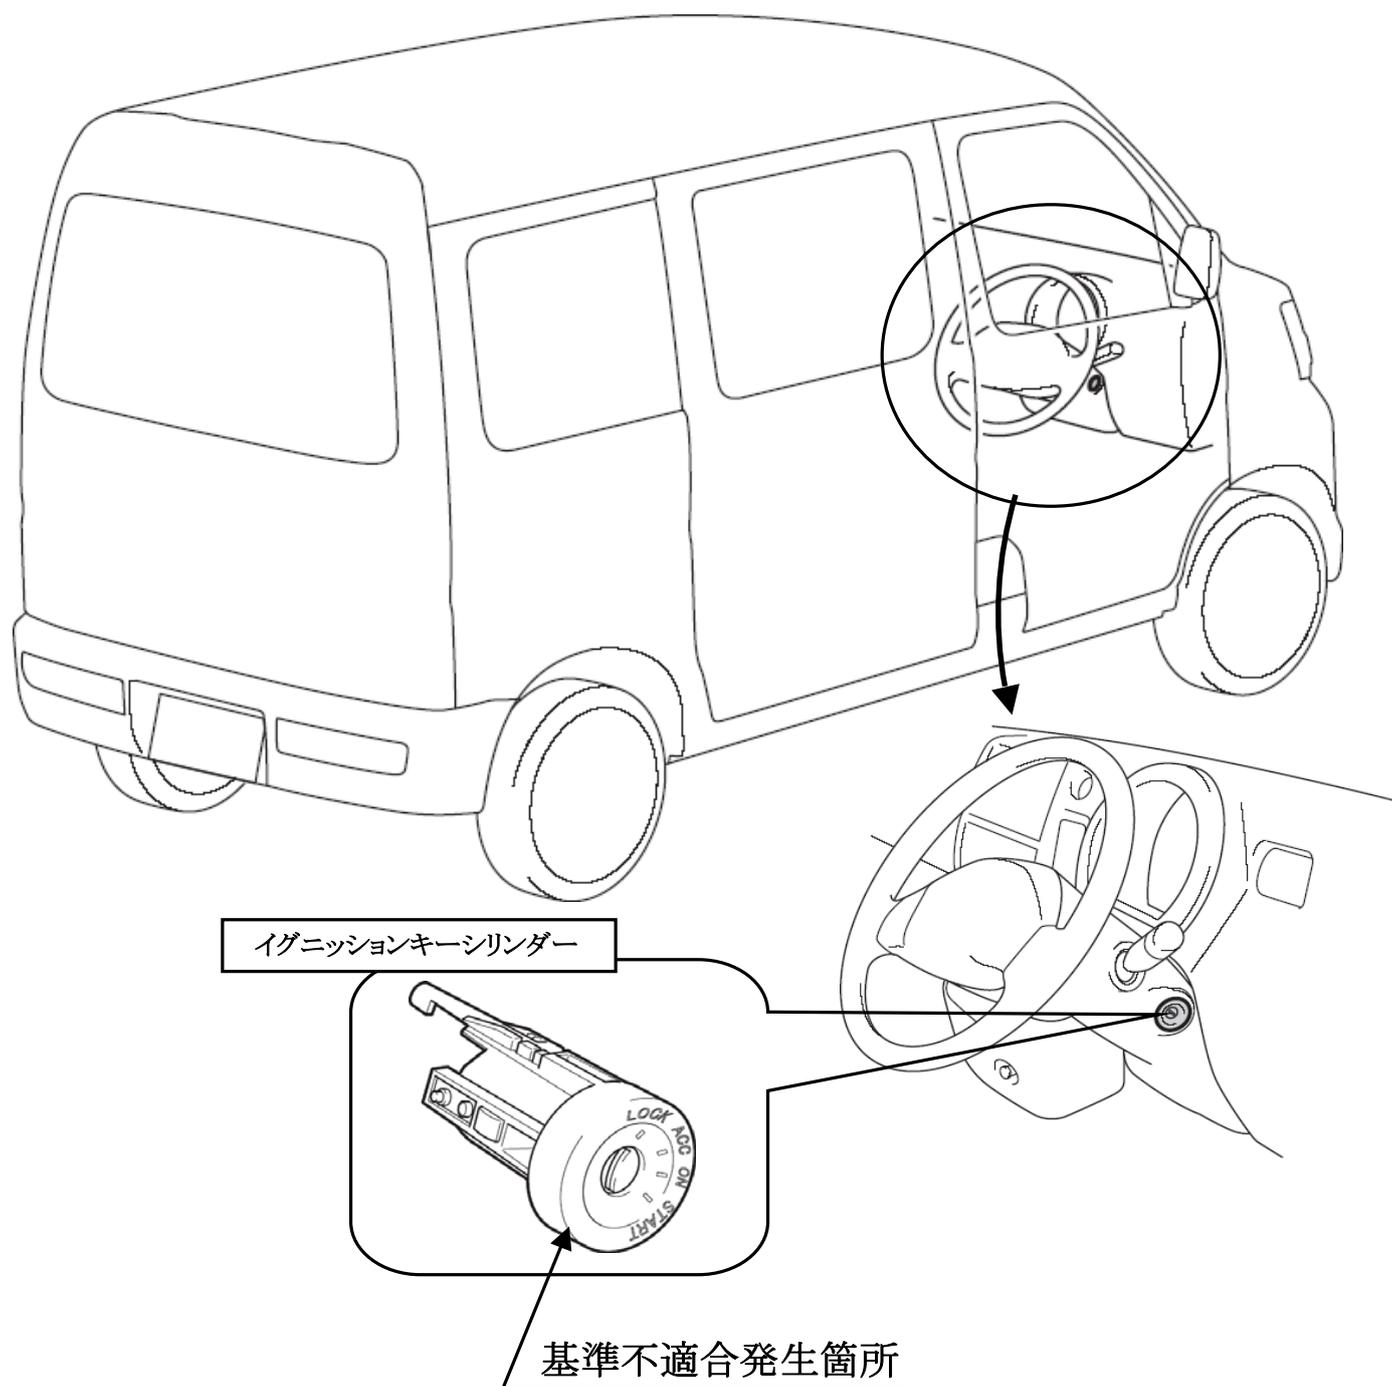

〔 イグニッションキーシリンダーの製造工程において、規格を超える鉛が誤って混入したものがあ。そのため、水分を含んだ泥等が浸入すると、強度が低下し、そのまま使用を続けると、キーシリンダーが破損し、キー操作ができなくなる。 〕

改善の内容

全車両、イグニッションキーシリンダーを良品と交換する。なお、ドア等のキーシリンダーもあわせて新品に交換する。

注: は交換部品を示す。

識別 : エンジンルーム内 車台番号打刻位置の車両後側に黄色ペイントを塗布する。