


## 改善箇所説明図

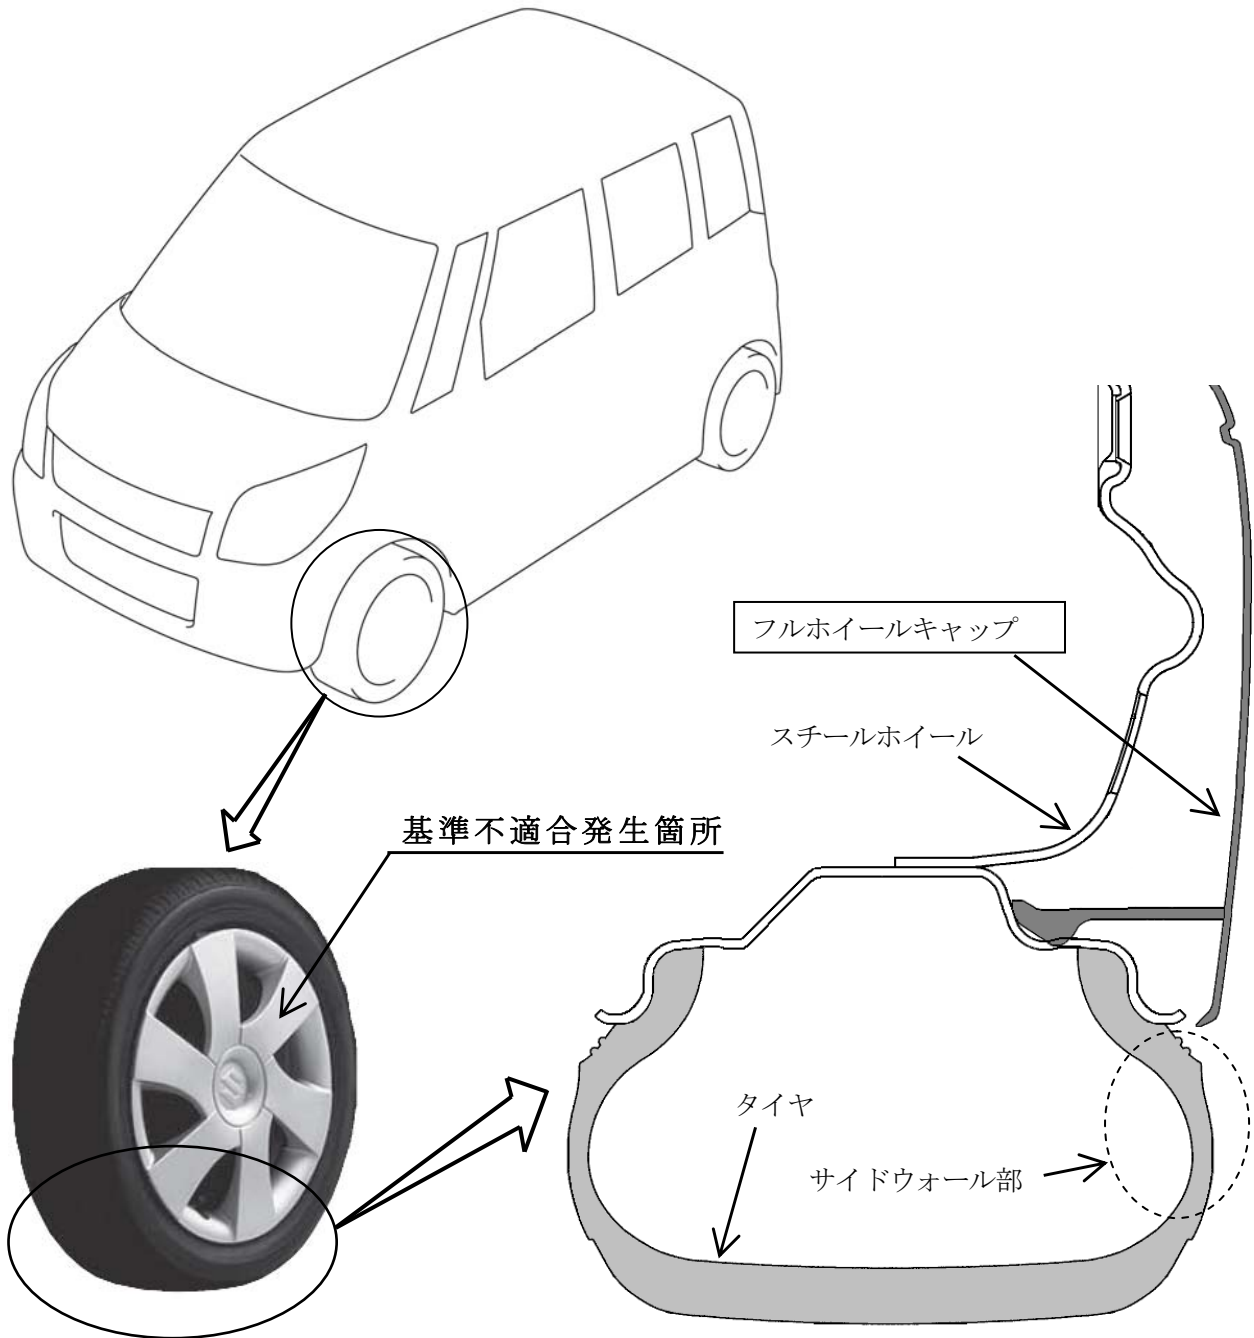

14インチスチールホイール仕様車において、車輪に装着したフルホイールキャップの外径が大きく、縁石等に乗上げる等タイヤに大きな負荷が掛かった場合、変形したタイヤのサイドウォール部がフルホイールキャップと干渉し、最悪の場合、走行中にフルホイールキャップが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、フルホイールキャップを、外径を小さくした対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別： ID プレートに茶色のシールを貼付する。