


## 改善箇所説明図

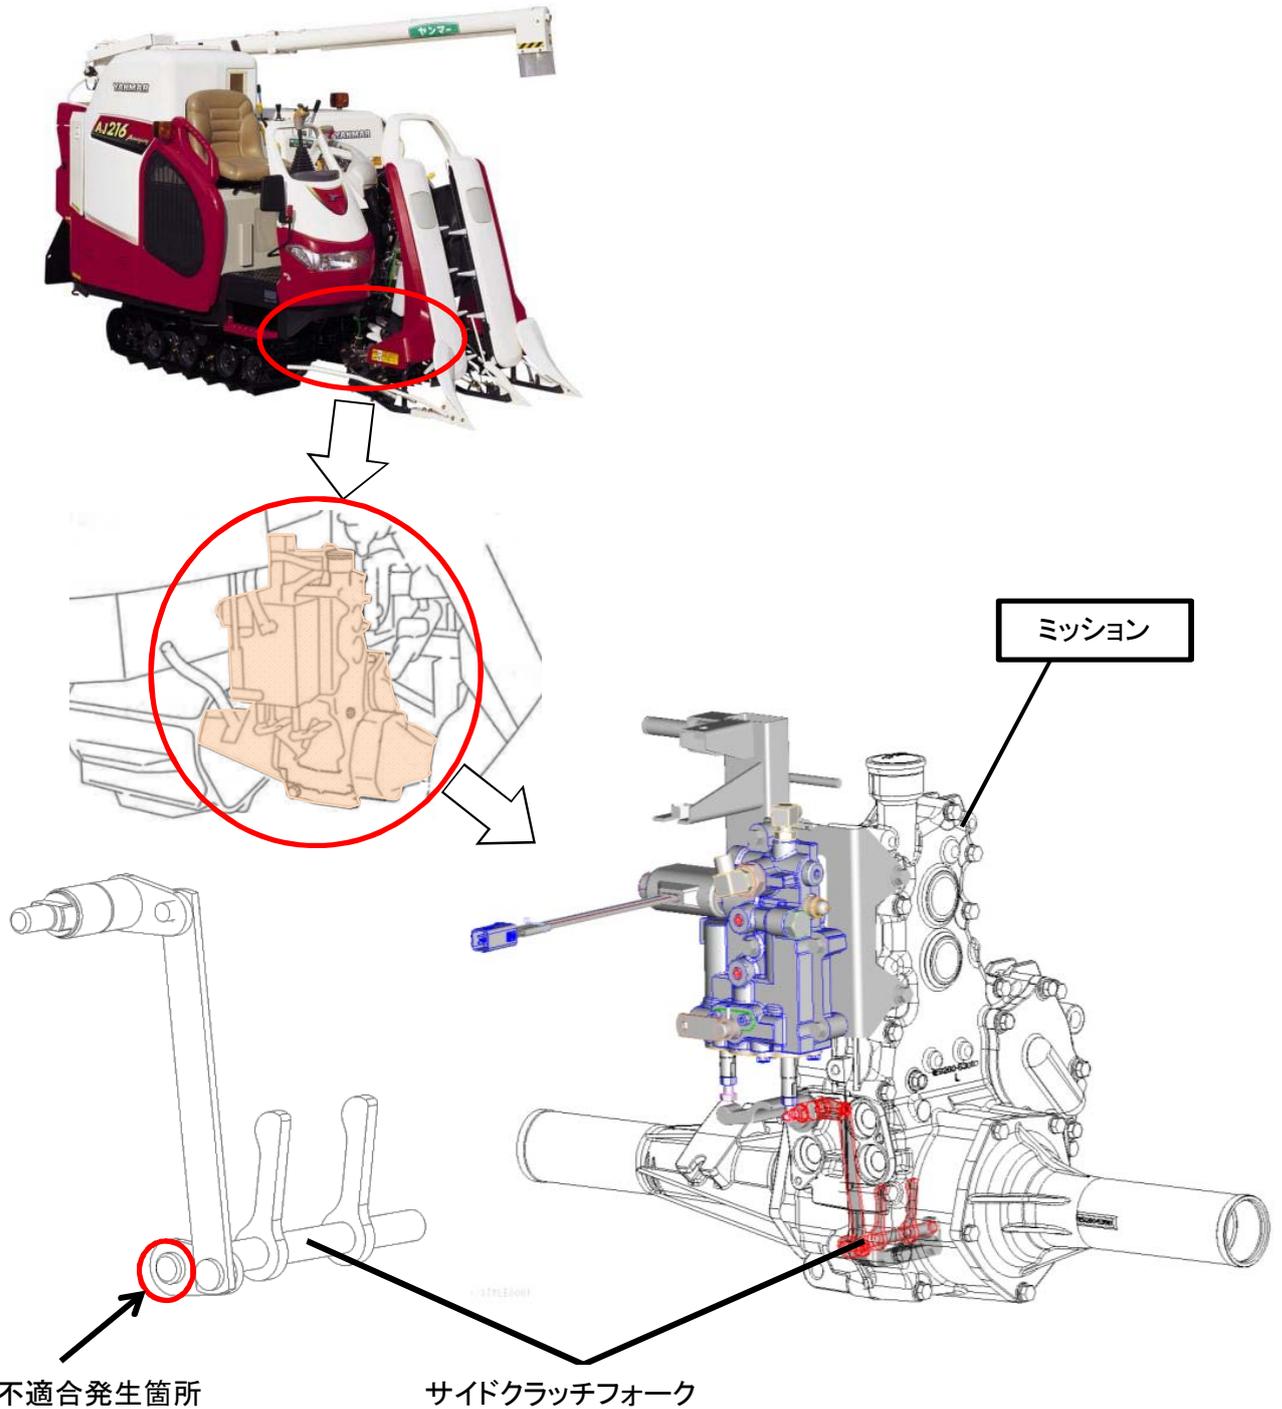

### 不具合発生箇所

かじ取り装置において、ミッション内部のサイドクラッチを操作するサイドクラッチフォークリンク部の溶接が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該サイドクラッチフォークのリンク部が破損し、クラッチが切れなくなり、最悪の場合、かじ取り操作が困難となるおそれがある。

### 改善内容

全車両、良品のサイドクラッチフォークを組込んだミッションと交換する。

交換部品を示す。

### 識別

ミッション前面アクチュエータ取付ボルトに緑色のペイントを塗布する。