


改善箇所説明図

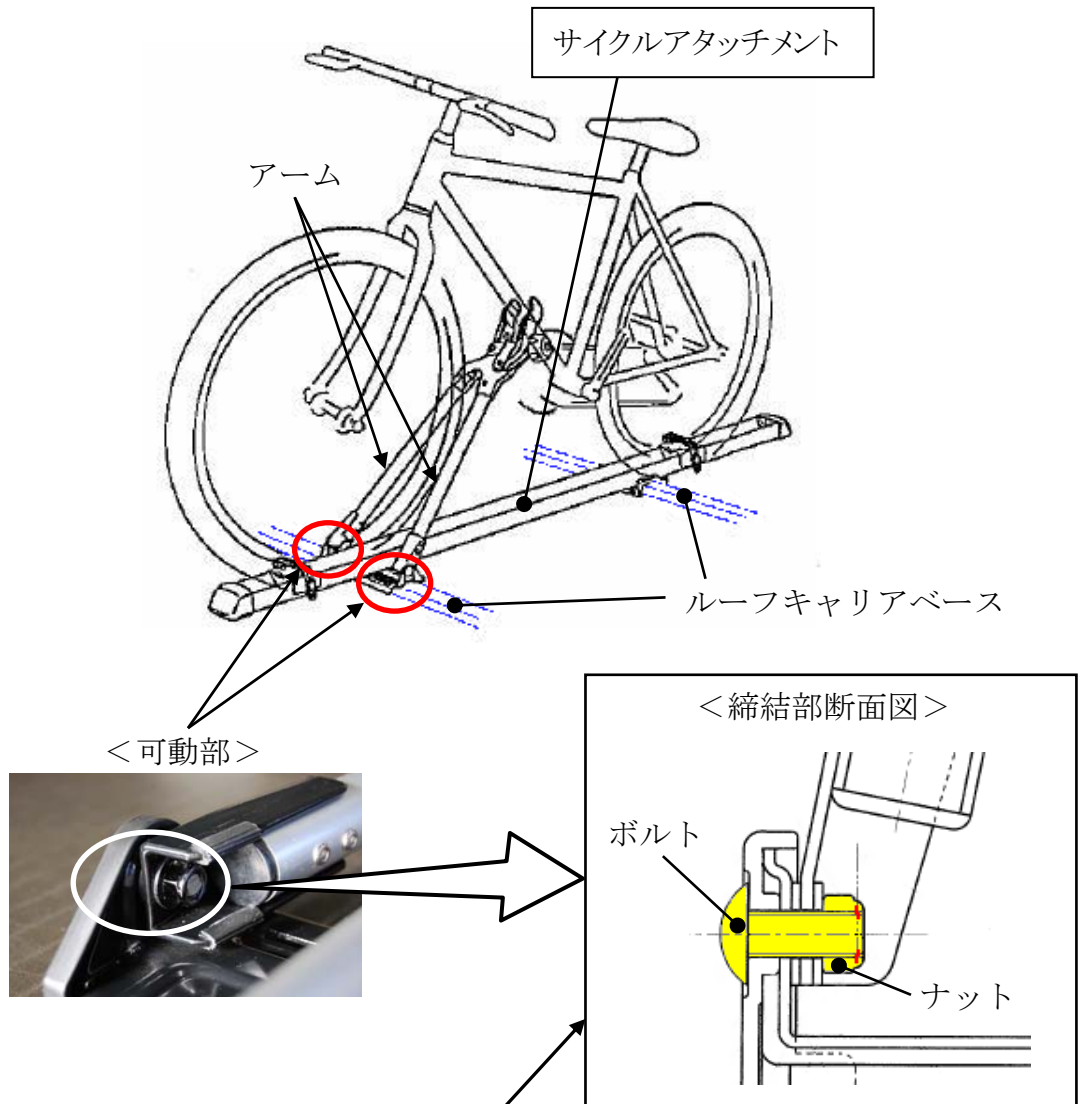

基準不適合発生箇所

後付け用品のサイクルアタッチメントにおいて、自転車を支持するアームの可動部の製造ばらつきにより、可動部締結ナットのゆるみ止めが機能しないものがある。そのため、そのまま使用を続けると走行時の振動等でボルトとナットが脱落し、アームが支持点を失って自転車を支えられなくなるおそれがある。

改善内容

後付け用品が対象であることを確認し、該当する場合には、サイクルアタッチメントを対策品に交換する。

注: は交換部品を示す。