


改善箇所説明図

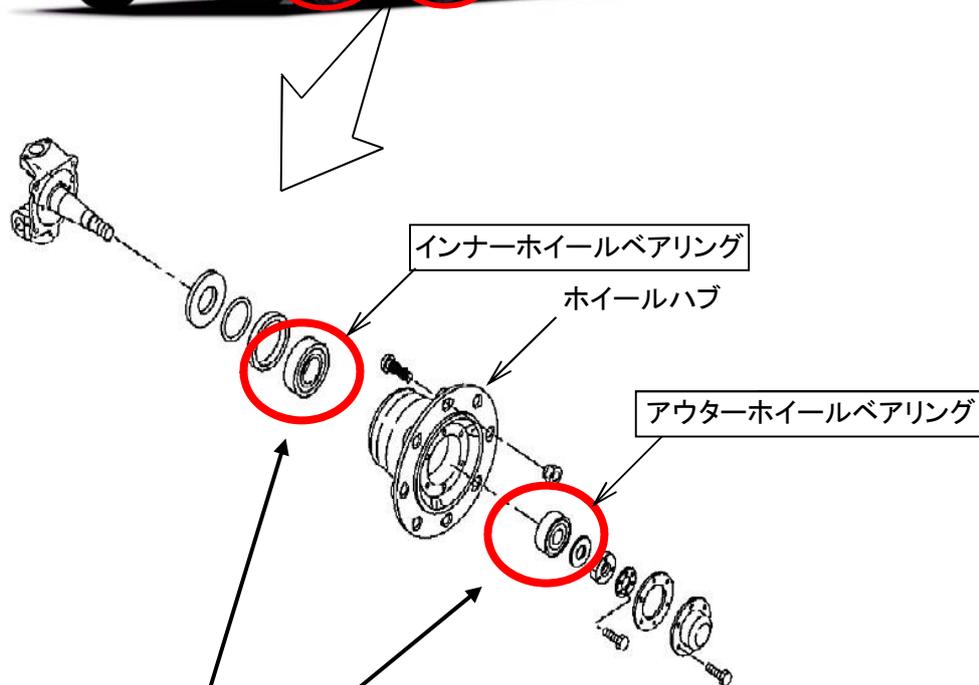

注: 内は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

補給品として出荷した前軸用ホイールベアリングに不良品(ベアリングの「ころ」の製造不良があるもの)が混入したため、前軸のホイールベアリングを交換したトラック、バスにおいて、これらの不良品が組み込まれたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、がたが発生し、最悪の場合、ブレーキが引き摺りを起こし、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、前軸の交換した部位のホイールベアリングを良品と交換する。

識別: ネームプレートに黄色ペイントを塗布する。