


## 改善箇所説明図

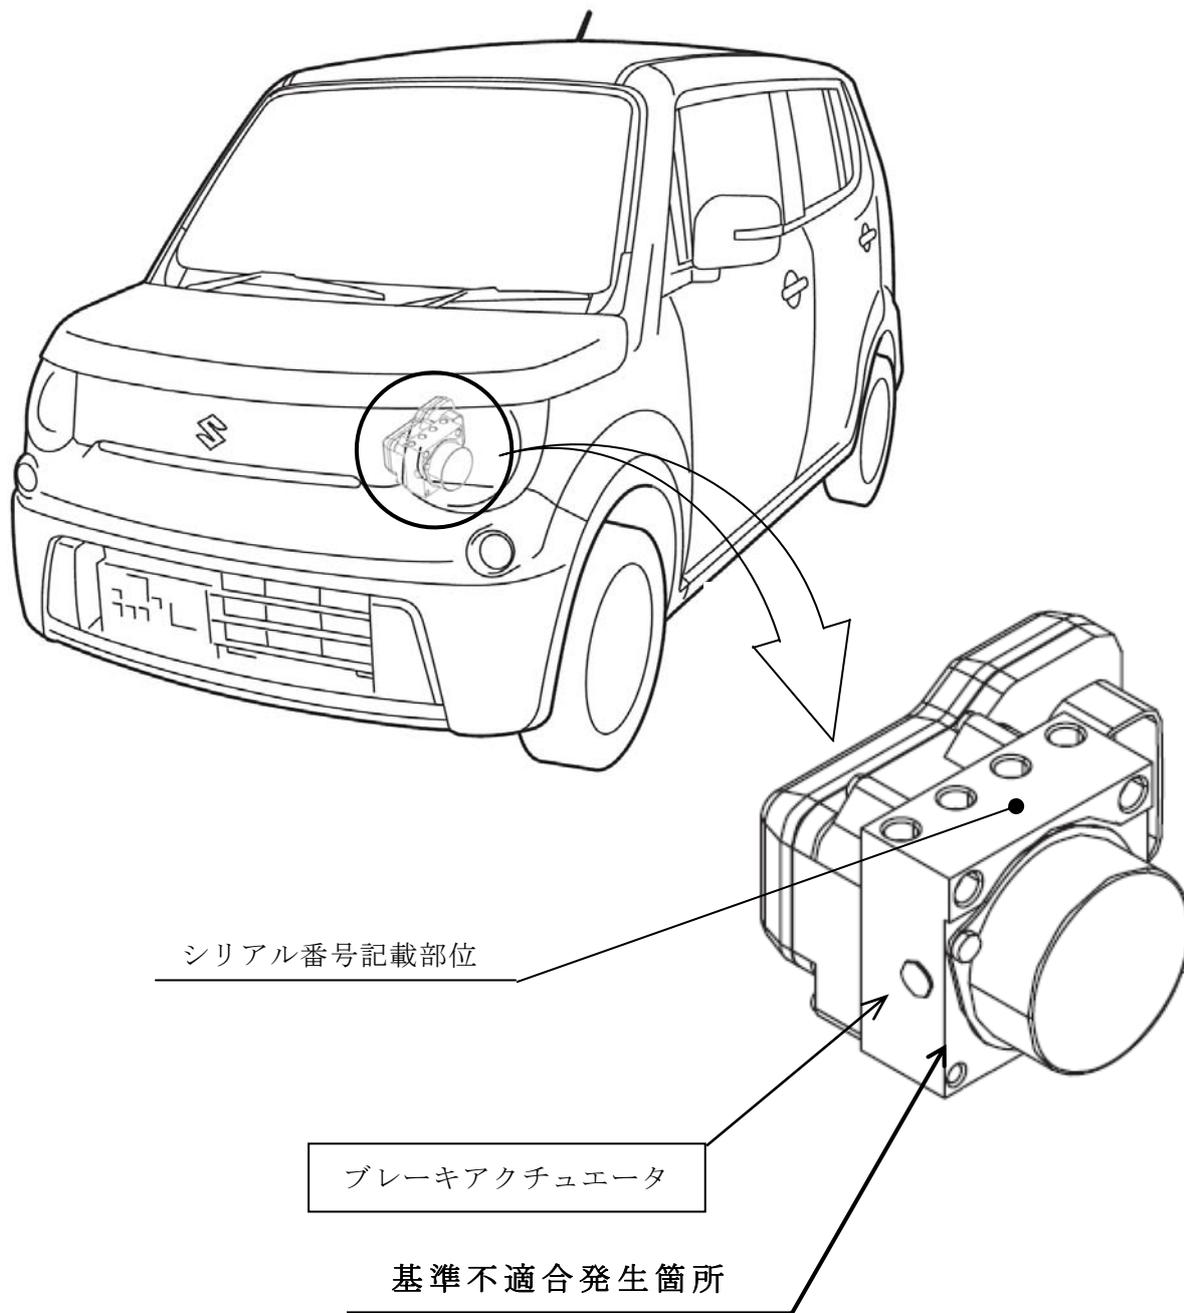

シリアル番号記載部位

ブレーキアクチュエータ

基準不適合発生箇所

ブレーキアクチュエータにおいて、誤ったシールリングが組み付けられたものがある。そのため、当該シール部よりブレーキアクチュエータ内にブレーキ液が漏れてブレーキ警告灯が点灯するとともに、制動力が低下するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、ブレーキアクチュエータの製造番号を確認し該当するものは良品に交換するとともに、当該ブレーキアクチュエータのコネクタ部を点検し、ブレーキ液の付着が認められた場合は、電気配線を新品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：ID プレートに橙色のシールを貼付する。