


改善箇所説明図

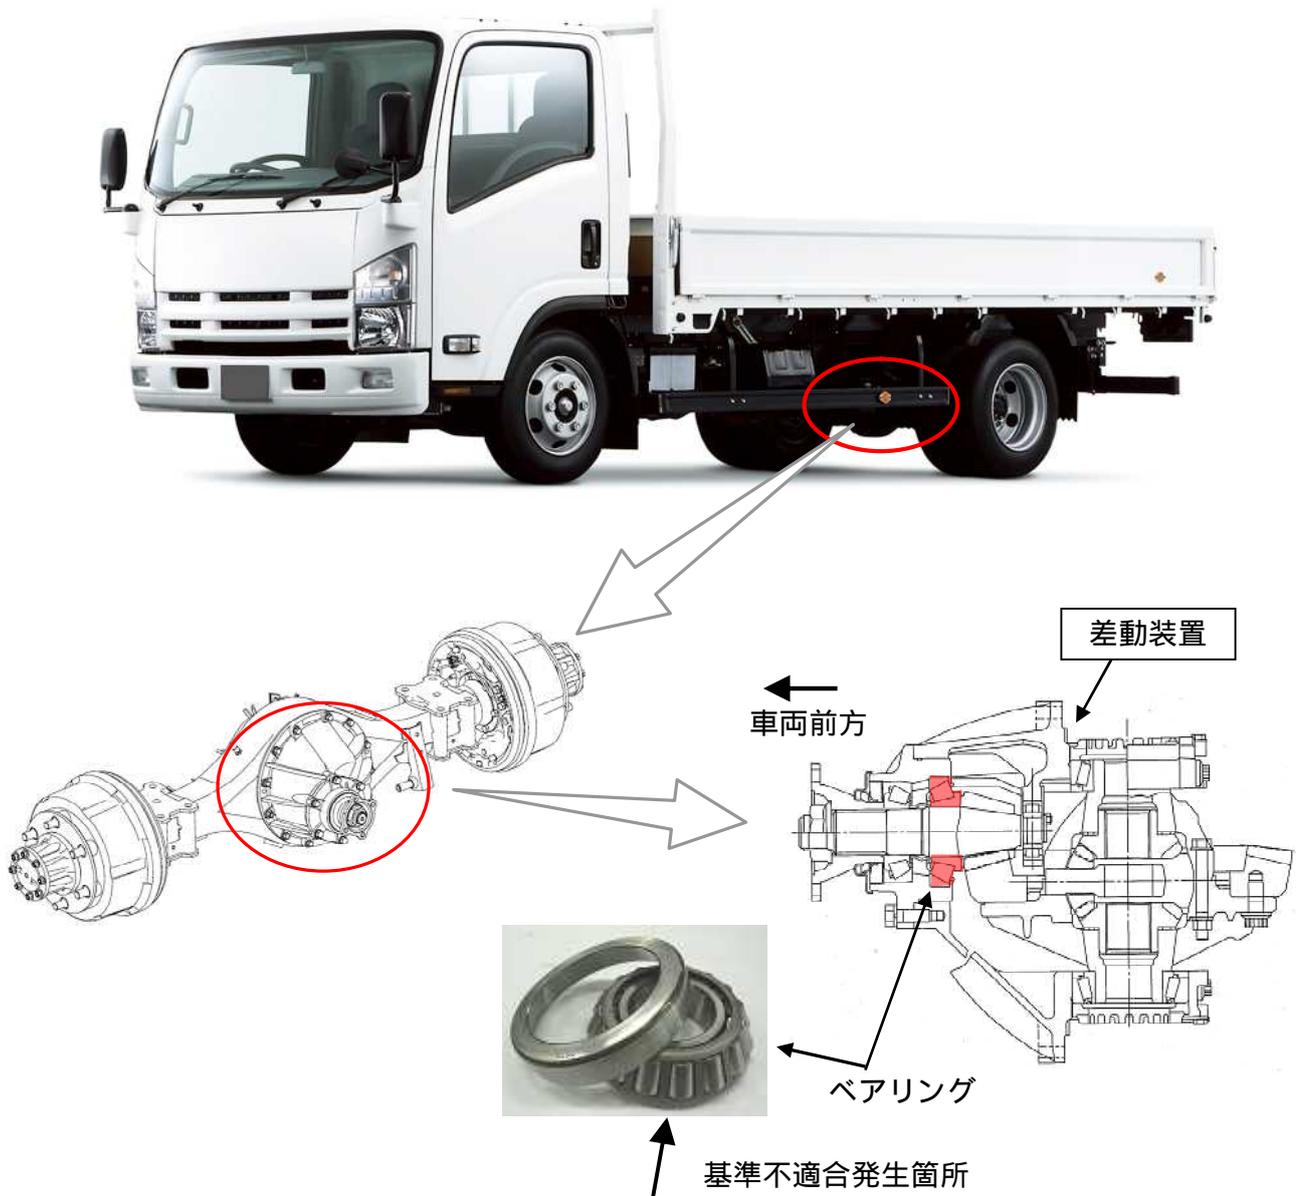

差動装置において、ドライブピニオンのベアリングの内輪軌道面に加工不良のものがあ
る。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングが損傷して油漏れが発生するお
それがある。

改善の内容： 全車両、良品のベアリングを組み込んだ差動装置に交換する。

識別： 差動装置側面に白色ペイントを塗布する。
注： は交換する部品を示す。