


## 改善箇所説明図



座席下カバー  
取付金具

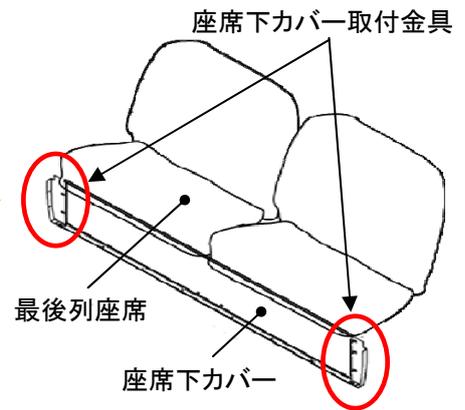

### 不具合発生箇所

改善前	改善後
<p>座席下カバー取付金具</p>	<p>保護材(ゴム製)</p>

小型バスにおいて、最後列座席下カバーの取付金具の形状が不適切なため、座席と車体の隙間に手を差し込むと、当該取付金具の端部でけがをするおそれがある。

### 改善の内容

全車両、最後列座席下カバー取付金具の端部に、ゴム製の保護材を追加する。

注：  は追加部品を示す。

識別：作業完了車には、車両左後方点検リッド裏の位置に「LB35」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。