


改善箇所説明図

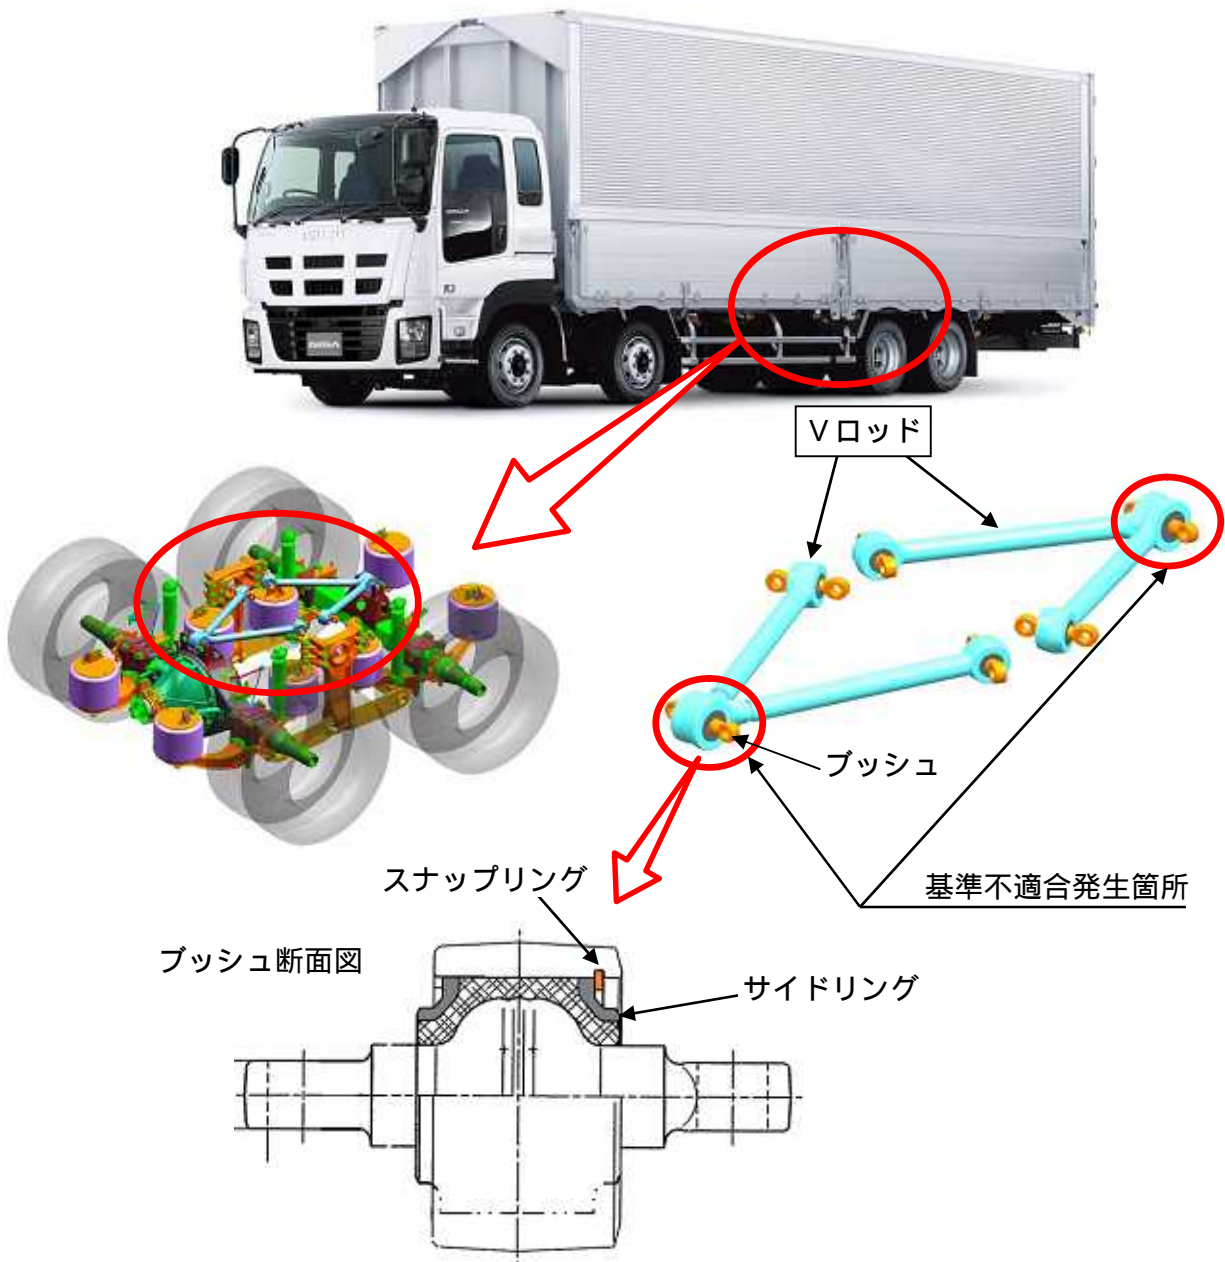

空気ばね緩衝装置付大型トラックにおいて、後車軸を車枠に固定するVロッドのブッシュが不適切なため、ブッシュを固定しているスナップリングが外れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブッシュが摩耗してVロッドが損傷し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容： 全車両、Vロッドを新品に交換する。

識別： 助手席側ドア開口部のドアストライカー付近に金色シールを貼付する。

注： は措置する部品を示す。