


改善箇所説明図



ボンネット裏面

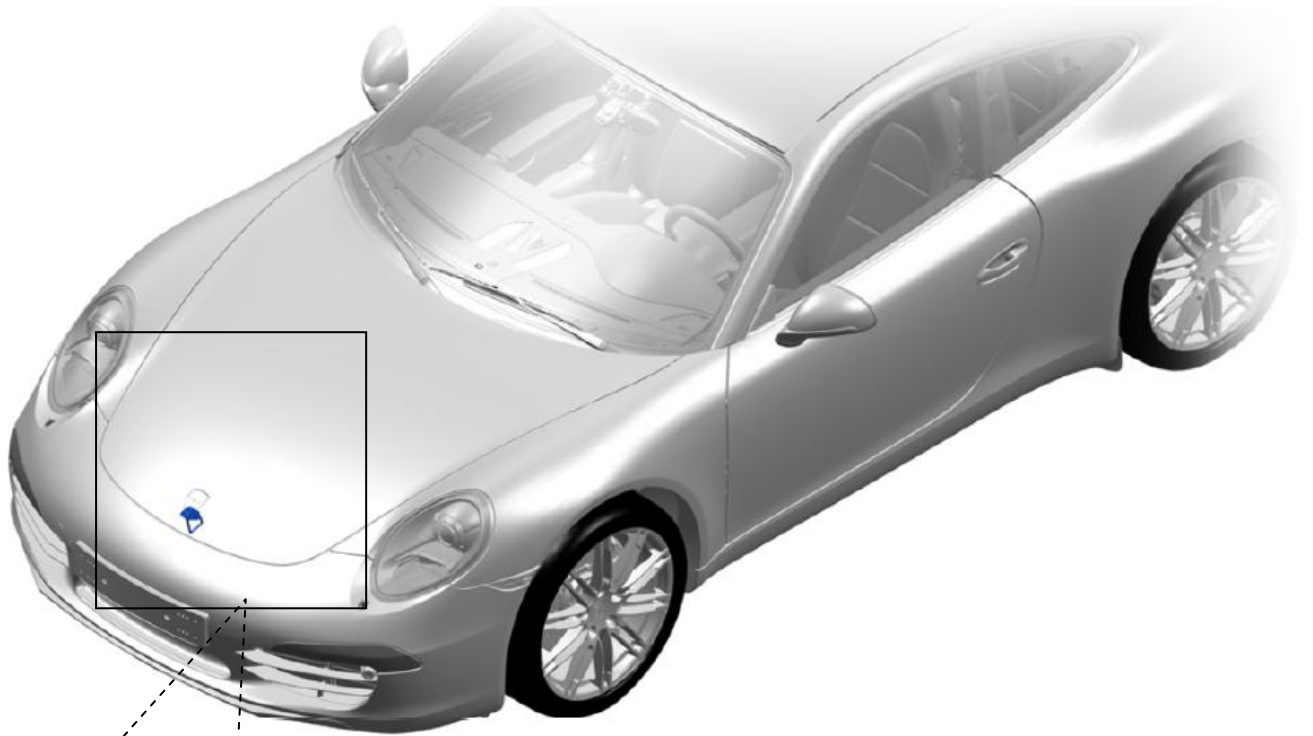

ボンネットのストライカー
(交換部品)

写真は良品

基準不適合発生箇所

ボンネットのロック機構において、ストライカーの製造が不適切なため、車両の振動により当該ストライカーが分解するものがある。そのため、ボンネットのロックが外れ、最悪の場合、走行中にボンネットが不意に開くおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ボンネットのストライカーを良品に交換する。