


改善箇所説明図

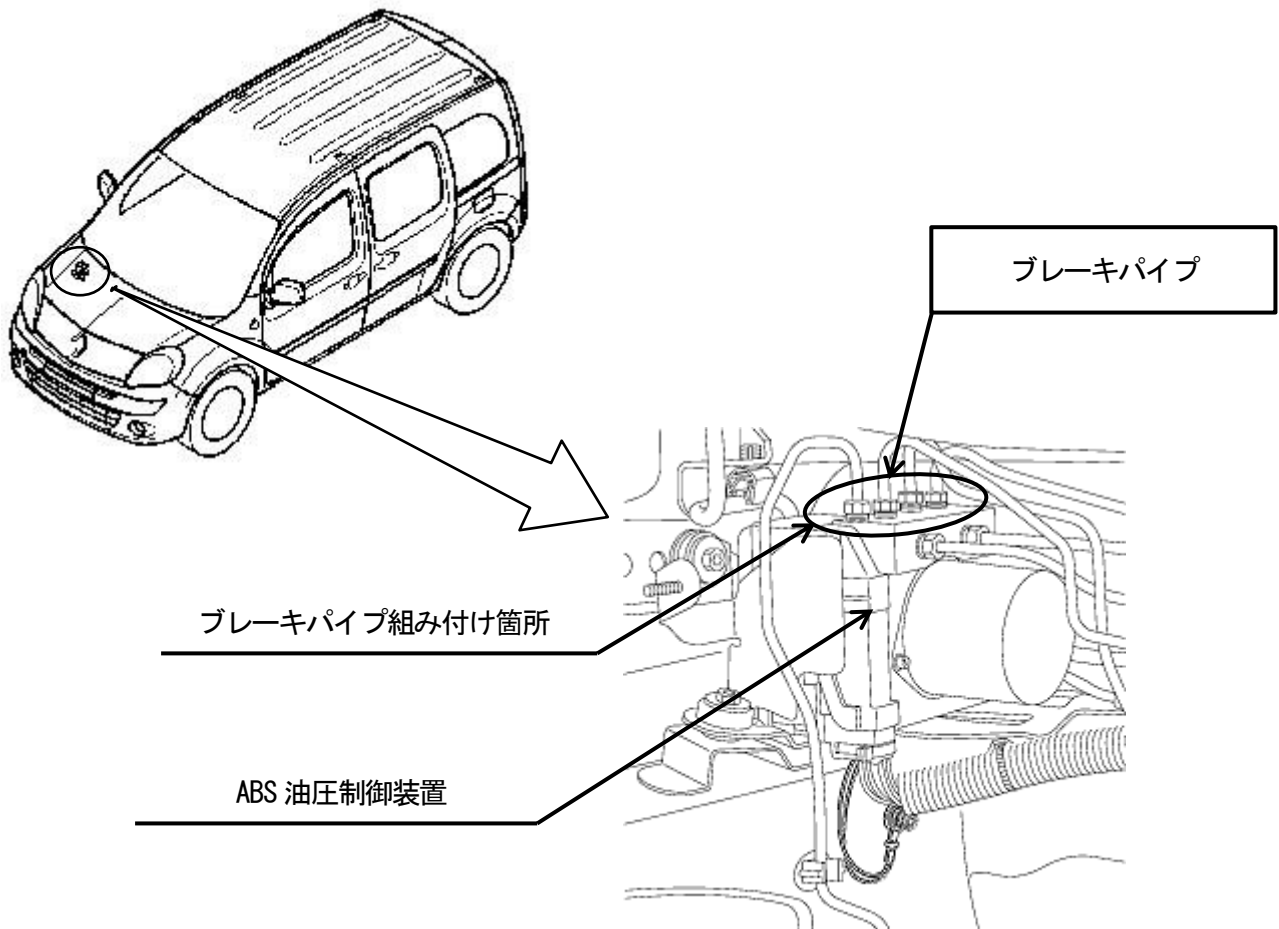

注：図中の は点検または、交換する部品を示す。

制動装置のブレーキパイプにおいて、ABS油圧調整装置への取り付け工程で、ブレーキパイプを誤った位置に取り付けたものがある。そのため、ABS作動時等にブレーキが適切に作動せず、走行安定性を損なうおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキパイプの取り付け位置を点検し、誤っている場合は、ブレーキパイプを新品に交換して適切に取り付ける。

識別

ルノー社指定ステッカーの B6 欄に油性インキにて「×」印を記し、原動機室内に貼付する。

ルノー社指定ステッカー：

寸法：縦 7cm、横 7cm
色：青地に黒字で印刷

	1	2	3	4	5	6
A						
B						×
C						
D						
E						