



改善箇所説明図

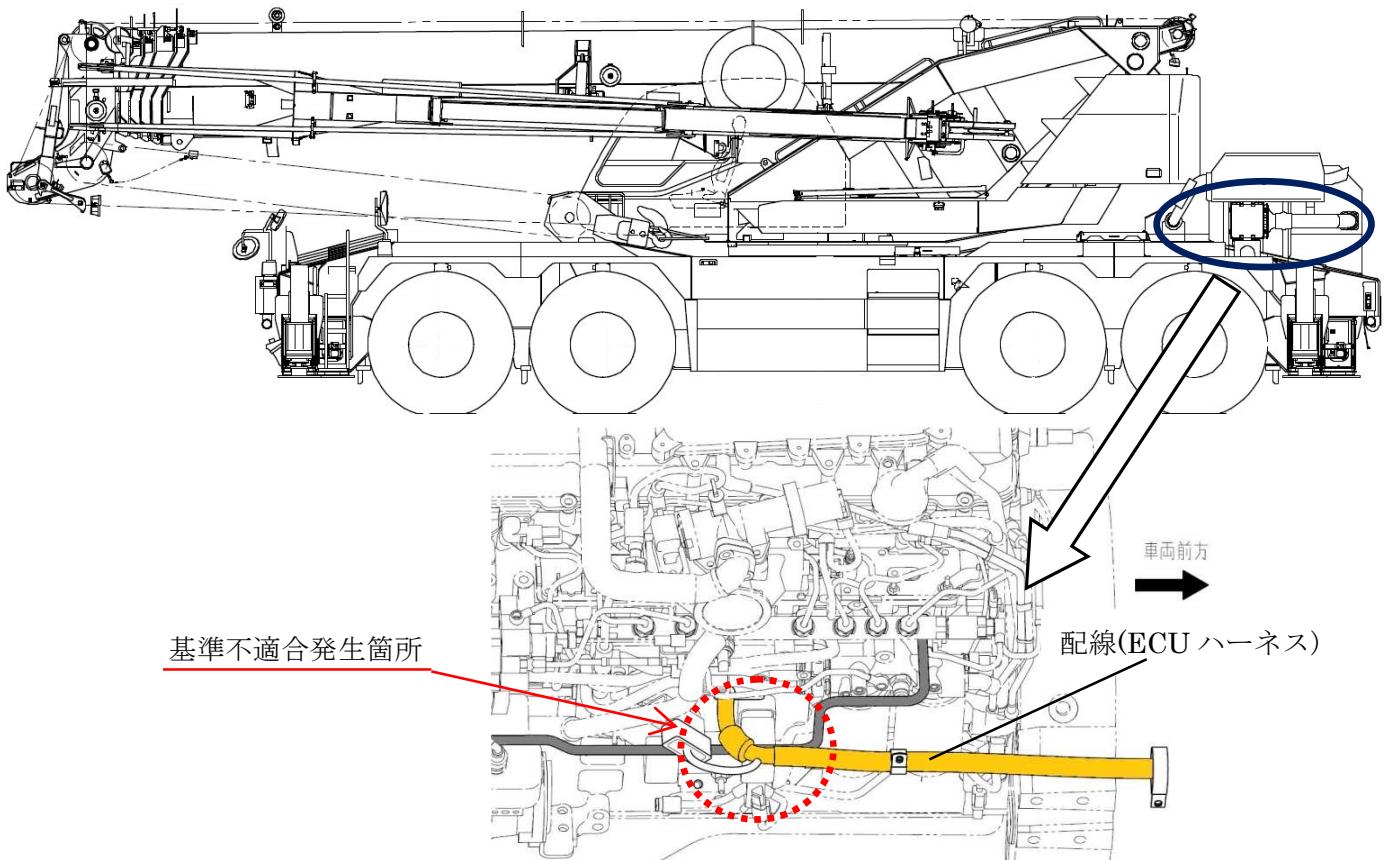

ホイールクレーンの原動機において、エンジン制御用配線の配索が不適切なため、原動機の振動により配線が損傷するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が短絡し原動機が停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、配線への保護材とクランプを追加する。併せて、配線を点検し、異常がある場合は配線の修理をする。

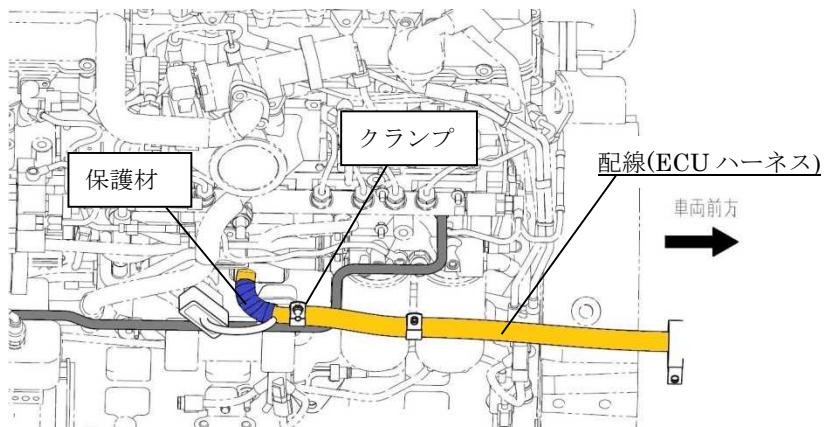

識別：追加したクランプの有無により識別する。

注：□は、交換部品を示す。