
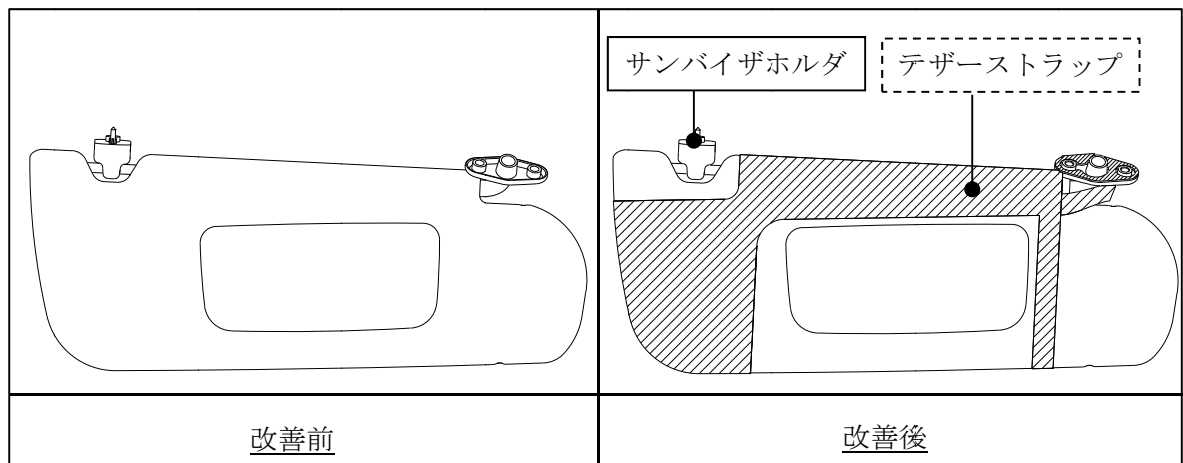


改善箇所説明図

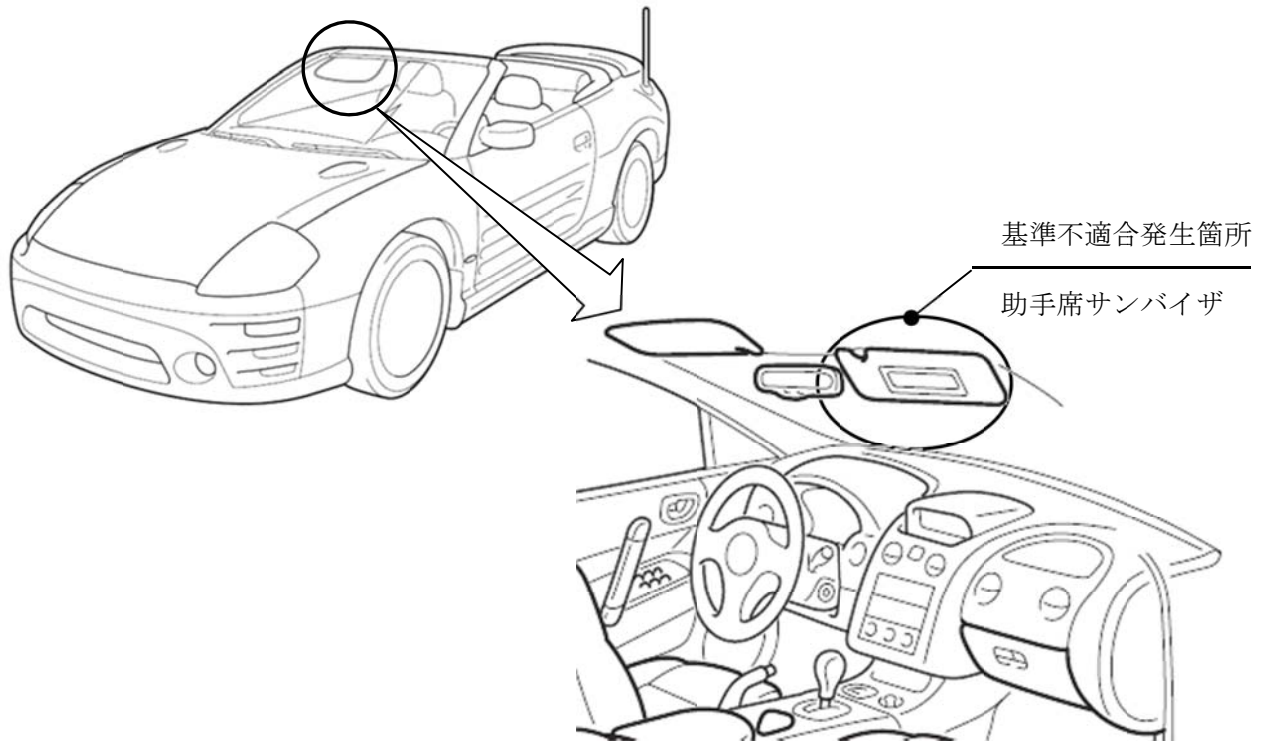

助手席サンバイザ

助手席サンバイザにおいて、サンバイザの保持力が不適切なため、サンバイザ使用中に助手席エアバッグが展開すると、サンバイザの位置によっては、当該エアバッグが強く接触し、サンバイザおよびサンバイザホルダが脱落する可能性がある。そのため、サンバイザおよびサンバイザホルダが車両後方に飛ばされ、最悪の場合、助手席乗員に当たり、負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席サンバイザにテザーストラップを追加するとともに、助手席サンバイザホルダを対策品に交換する。

注：図中の [] 内は、追加する部品を示す。また、[] 内は交換する部品を示す。

識別：助手席サンバイザに装着のテザーストラップにより識別する。