


改善箇所説明図

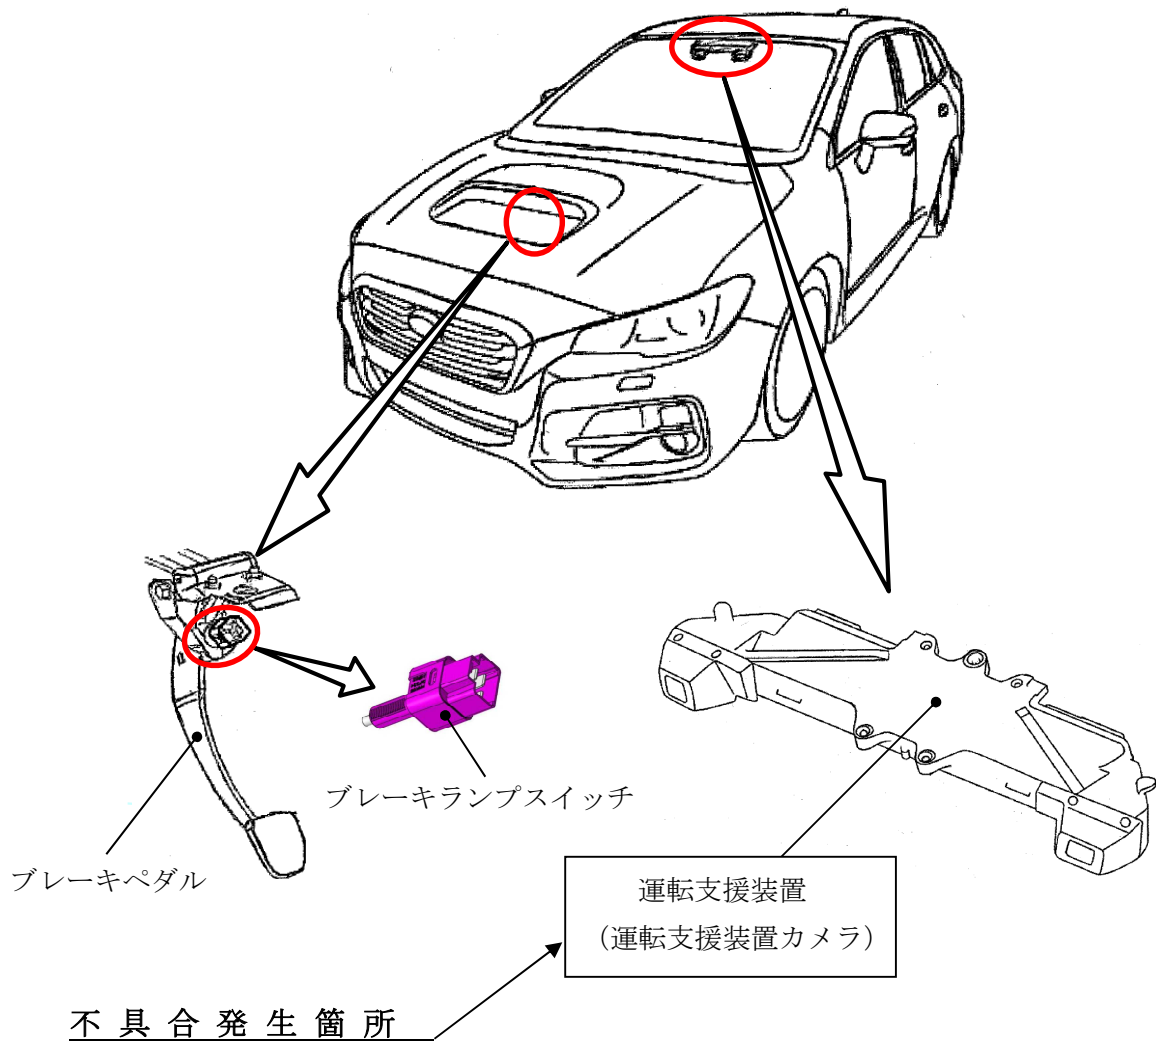

運転支援装置の一部において、故障検出プログラムが不適切なため、ブレーキランプスイッチが故障した際に、故障の検出に時間を要する場合があります。そのため、「アイサイトが利用できない」旨の警告が表示されないとともに、衝突被害軽減等のブレーキがかからないおそれがある。

改善内容

全車両、運転支援装置の制御プログラムを書き換える。

識別

車台番号打刻の右側に黄色ペイントを塗布する。

注： は制御プログラムを書き換える部品を示す。