


改善箇所説明図

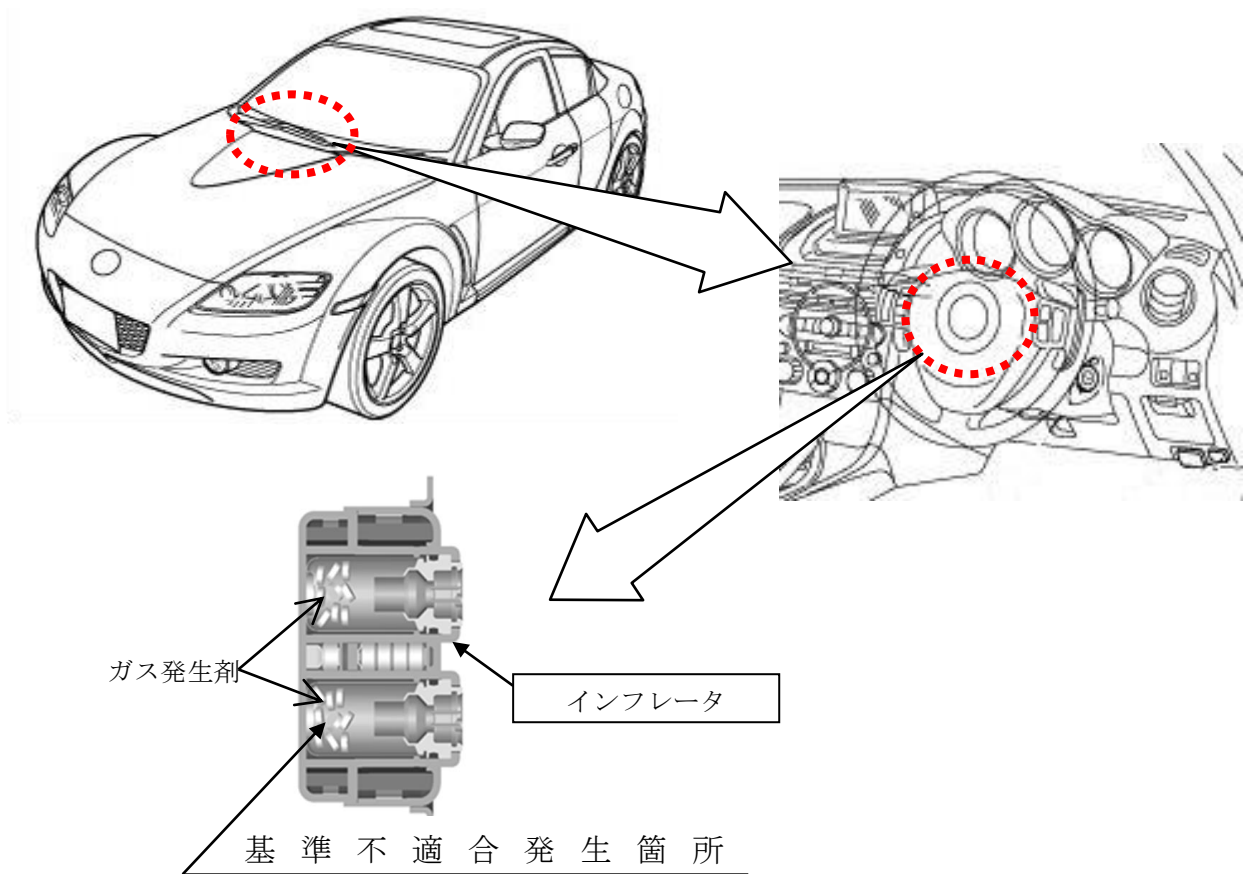

特定の運転者席側エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ展開時にインフレーター内圧で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席側エアバッグのインフレーターを年式の古いものから順次代替品と交換する。なお、代替品の準備に時間を要することから、部品ができるまでの暫定措置として、当該インフレーターを新品と交換する。

識別：RX-8は、右側フロント・サスペンション・タワー・バーのプレートに黄ペンを塗布する。
アテンザは、左側フロント・サスペンション取付け部のプレートに黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。