


改善箇所説明図

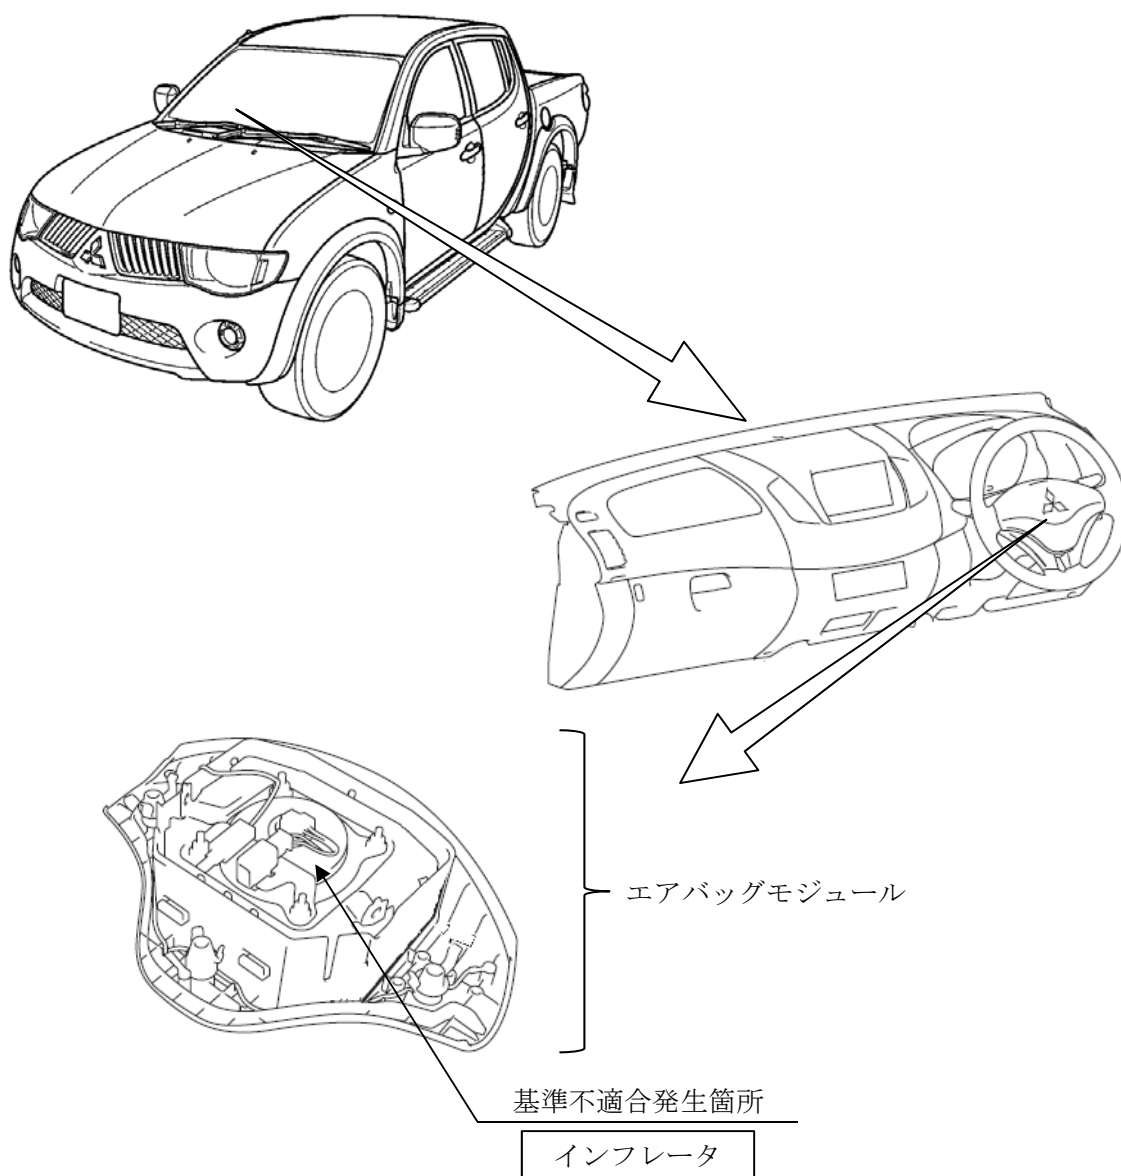

運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、他社で市場回収品を調査した結果、ガス発生剤の密度にばらつきが大きいものを確認した。このため、原因は判明していないが、エアバッグ展開時に正常に展開しないおそれがあることから、予防的措置として当該インフレーターを新品に交換する。

改善の内容

全車両、予防的措置として、運転者席用エアバッグのインフレーターを新品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：ブレーキペダルアームの右側面に白または黄色のペイントを塗布する。