


改善箇所説明図

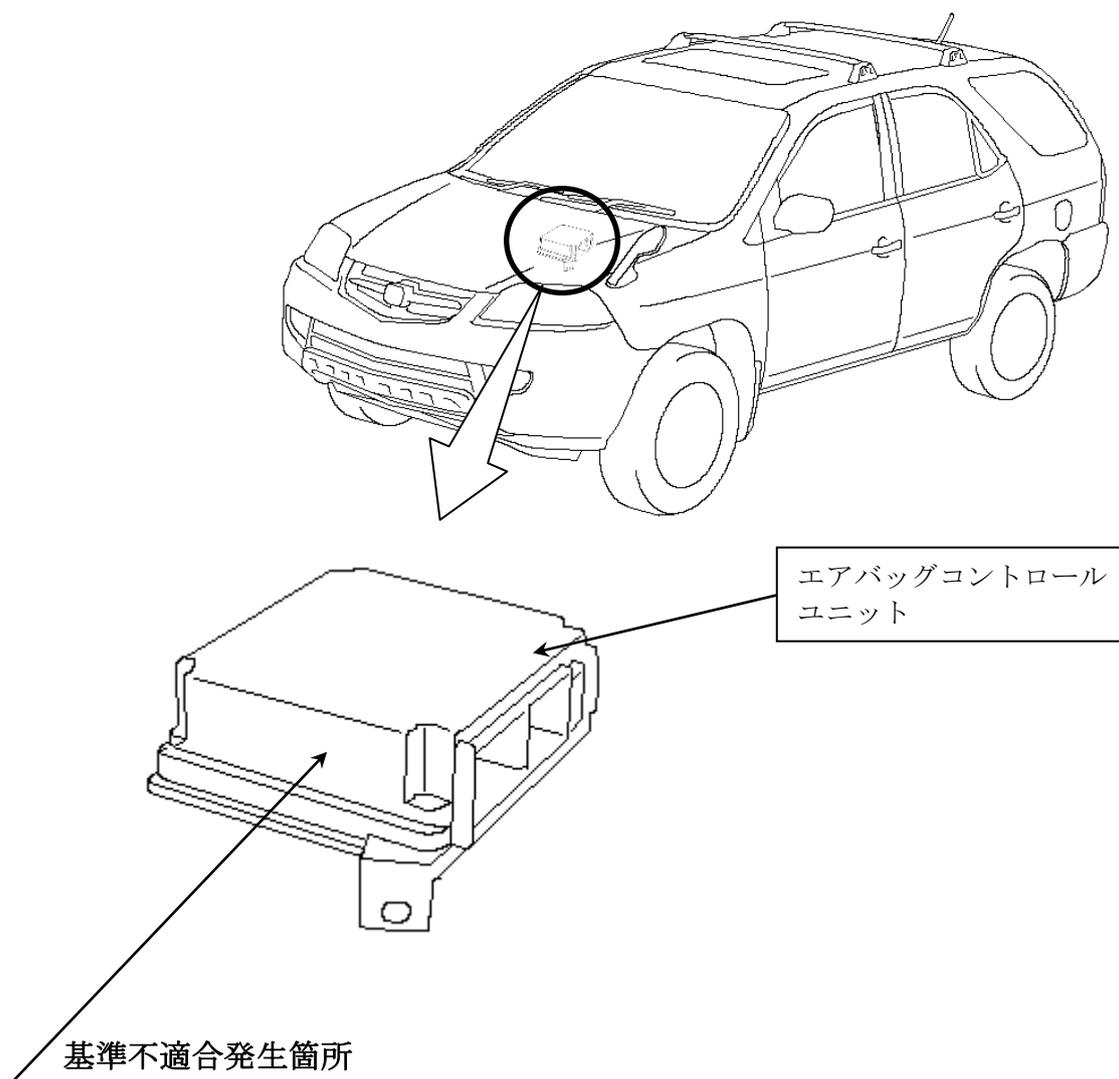

エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席側ドア上側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。