


## 改善箇所説明図 ①

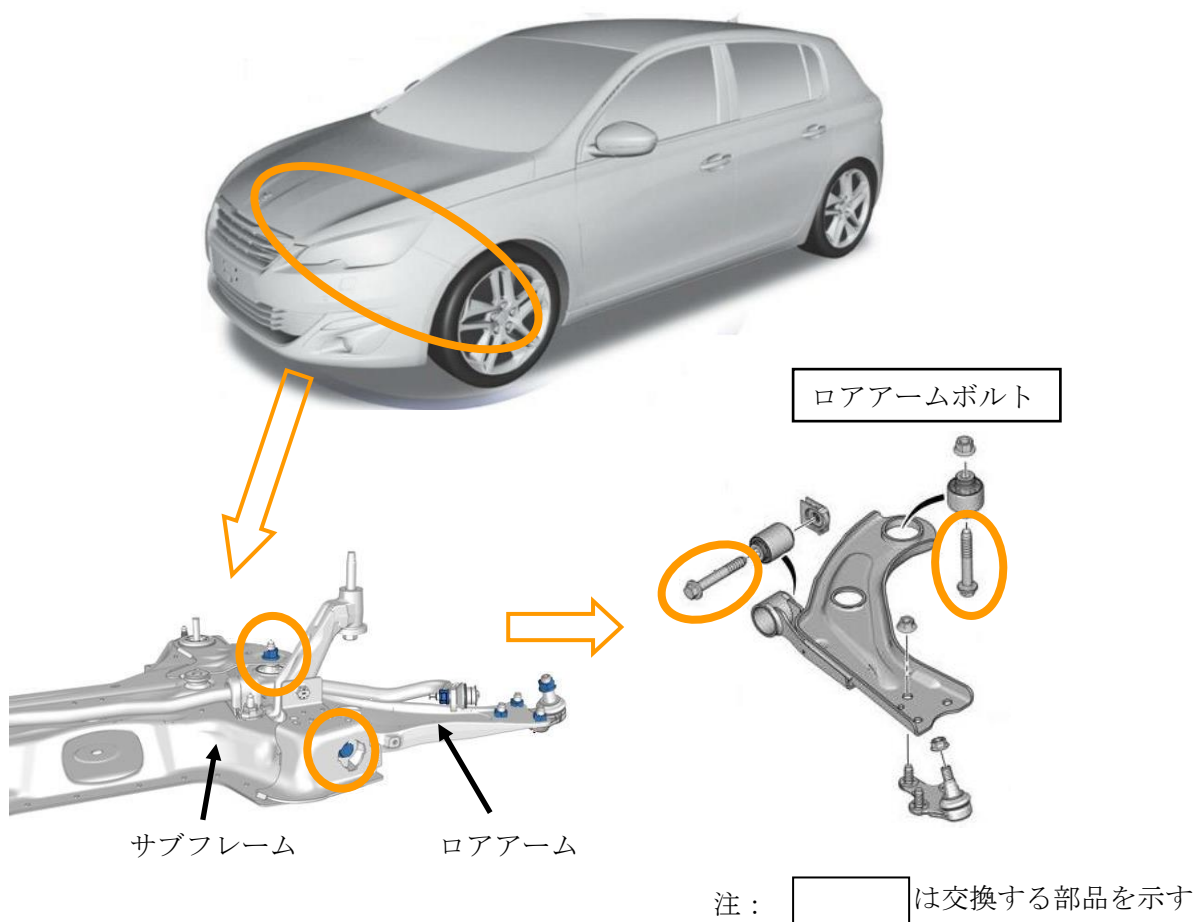

### 不具合の内容

フロントサブフレームとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ボルトを良品に交換する。

### 識別

対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2206 のステッカーを貼付する。