


改善箇所説明図

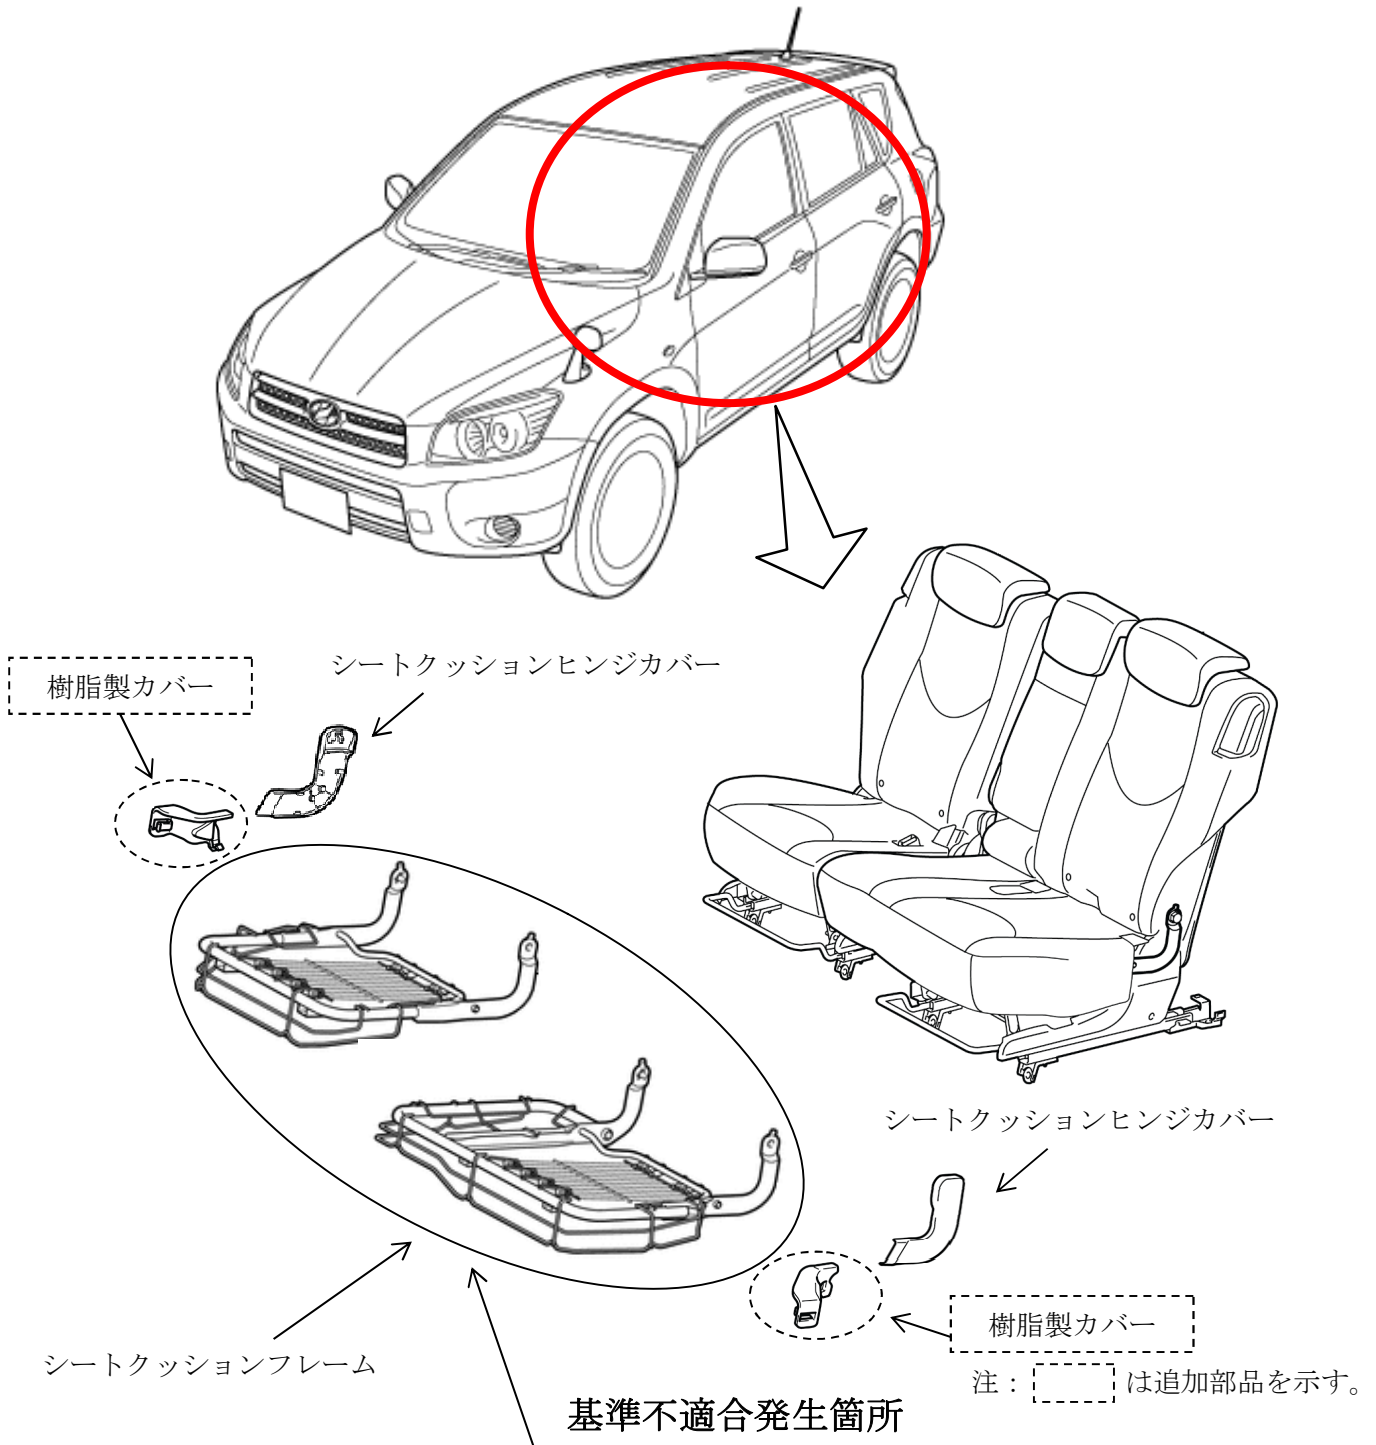

後部座席において、金属製フレームの形状が不適切なため、事故時の衝撃により当該フレームとシートベルトが干渉することがある。そのため、シートベルトが損傷して乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、金属製フレームに樹脂製カバーを取り付ける。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の1桁目上部に黄色ペイントを塗布する。